



WINDSKRIN B'RILAXX VELOČI XL

ĠENERALI

Numri tal-Kits

58053-10, 57682-10, 57801-11, 57802-11

Mudelli

Għal informazzjoni dwar l-installazzjoni tal-mudell, ara l-katalogu tal-bejgħ P&A jew is-sezzjoni tal-Parts u l-Accessorji fuq www.harley-davidson.com (Ingliż biss).

Tabella 1. Kits

Numru tal-Kitt	Deskrizzjoni
58053-10	Għoli standard, windskrin trasparenti
57801-11	Għoli standard, windskrin trasparenti
57682-10	Low profile, windskrin b'opaċità tad-duħħan
57802-11	Low profile, windskrin b'opaċità tad-duħħan

▲ TWISSIJA

Is-sigurtà tas-sewwieq u l-passiġġieri jiddependu fuq l-installazzjoni korretta ta' dan il-kit. Jekk il-proċedura mhijiex fi hndan l-kapaċitajiet tiegħek jew m'għandekx l-għodda korretta, halli aġent tal-Harley-Davidson iwettaq l-installazzjoni hu. Operazzjoni mhux xierqa ta' dan il-kit tista' twassal għal mewt jew korriment serju. (00308b)

Kontenut tal-Kit

Ara Figura 2 u Tabella 2 .

INSTALLAZZJONI

Assemblaġġ tal-Klamp mal-Windskrin

1. Neħhi s-subassemblaġġ tal-windshield mill-imballaġġ u qiegħdu wiċċu 'l isfel fuq wiċċ nadif u artab bil-brackets tal-immuntar iħarsu 'l fuq.
2. Ara Figura 2 . Neħhi l-assemblaġġi tal-klamp (8) u l-kitt tal-hardwer (11) mill-imballaġġ, u ssepara partijiet simili għat-tnejn tal-assemblaġġ.

▲ TWISSIJA

In-naħa fejn hemm il-kappi tal-woxers Belleville (kon) jridu jħarsu lejn xulxin u jagħliqu il-brackets tal-immuntar tal-windshield bejniethom f'kull punt ta' mmuntar. Nuqqas milli torjenta l-woxers b'mod korrett jistgħu jnaqqas l-abilità tal-windshield milli tinqala' waqt haġta, li jista' jirrizulta f'mewt jew korriment serju. (00422b)

3. Immonta b'mod laxx l-assemblaġġi tal-klamp mal-brackets tal-immuntar tal-windskrin fis-sekwenza murija fi Figura 1

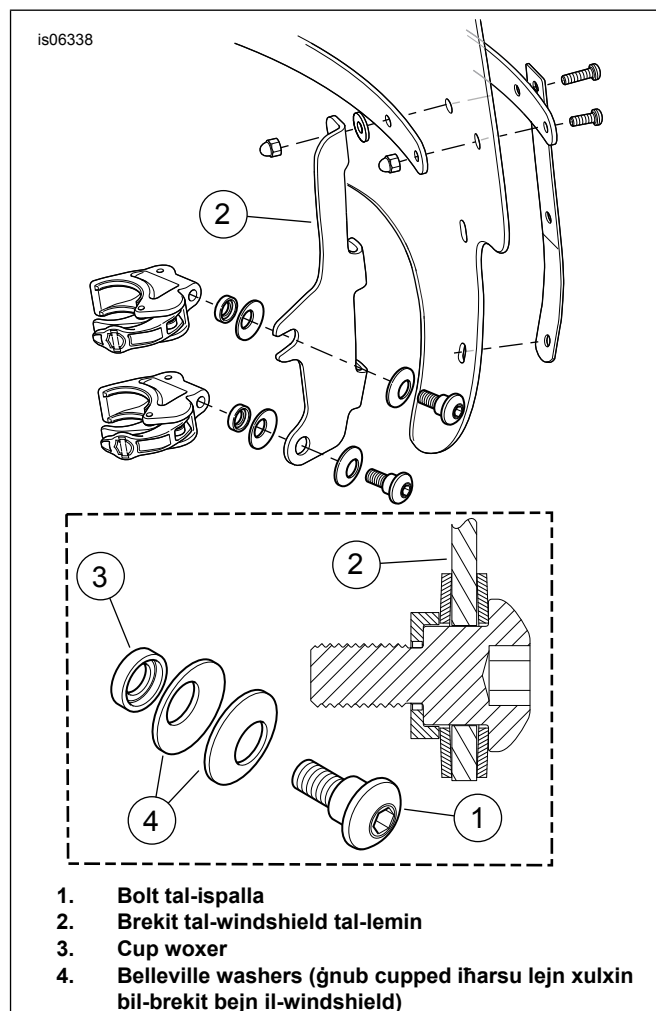


Figura 1. Klamps tal-Immuntar tal-Windskrin (Naħa tal-Lemin Murija)

4. Klamp wieħed kull darba, bil-klamp wiċċu 'l fuq u n-naħa ta' gewwa tal-bracket tal-windskrin (2), issikka biżżejjed x-shoulder bolts (1) biex iżommu l-orjentazzjoni tal-klamp mal-windskrin waqt l-immuntar tal-windskrin mal-mutur. Il-boltijiet se jiġu ssikkati sew aktar tard.

Installazzjoni tal-Windskrin

NOTA

Żomm ir-rotta ta' quddiem dritta biex tevita milli l-brackets jigirfu t-tank tal-fjuwil.

1. Kun ċert li l-erba' klampi qiegħdin fil-pożizzjoni "miftuħa". Gib il-windshield (bil-klamp tal-ġenb mhux qed iħares lejk) lejn 'il quddiem tal-mutur.



NOTA

Il-windshield tal-polikarbonat huwa kemmxejn flessibbli u jista' jintlewa biex iferrex il-klamps lil hinn mill-fanali ta' quddiem biex jiffaċilita l-installazzjoni fuq il-mutur. Oqgħod attent li ma tigrifx il-housing tal-fanal ta' quddiem bil-klamps waqt li tippożizzjona l-windskrin mat-tubi tal-furketta.

▲ TWISSIJA

Kejbils tat-throttle maqrusin jistgħu jirrestringu r-rispons tat-throttle, li jista' jirriżulta fit-telf tal-kontroll u mewt jew korrimment serju. (00423b)

2. **Kits 58053-10 u 57682-10** l-ċekkja biex tivverifika li l-kejbils tal-aċċelleratur huma ppożizzjonati taħt il-klamp ta' taħt fuq ix-xellug tiegħek (kif jidhru meta tħares lejn il-mutur, waqt li żżomm il-windskrin) u li mhux se jinqarsu mill-klampi. **Kits 57801-11 u 57802-11** l-ċekkja biex tivverifika li l-kejbils tal-aċċelleratur huma ppożizzjonati bejn il-klampi fuq ix-xellug tiegħek (kif jidhru meta tħares lejn il-mutur, waqt li żżomm il-windskrin) u li mhux se jinqarsu mill-klampi.

▲ TWISSIJA

Kun ċert li l-istering huwa merħi u ħieles minn kull interferenza. Interferenza mal-istering tista' tirriżulta fit-telf tal-kontroll tal-vettura u l-mewt jew korrimment serju. (00371a)

3. **Il-kitts kollha.** l-ċentra l-windskrin madwar il-fanal ta' quddiem, u poġġi f'posthom il-klampi fuq it-tubi tal-furketta. Ara Figura 2 . Faqqa' l-klipp tal-kejbil tal-aċċelleratur (16) madwar it-tubu tal-furketta tal-ġenb tal-lemin, u rrutja l-kejbils tal-aċċelleratur minn għol-ftuħ tal-gwida.
- Il-kejbils m'għandhomx jinqabdu fil-ħardwer tal-fanal ta' quddiem jew jgħaddu minn quddiem il-fanal ta' quddiem.
 - Il-kejbils m'għandhomx jinqabdu fil-ħardwer tal-immuntar tal-indikatur tad-direzzjoni jew tal-indikaturi tad-direzzjoni.
 - Il-kejbils m'għandhomx jinqabdu fuq l-għatu tal-fjuwil jew il-gauge tal-fjuwil.
 - Il-kejbils m'għandhomx jinqabdu fuq l-ispeedometer jew it-takometru.
 - Ara li l-kejbils m'għandhomx bejn il-qafas u/jew il-frieket.
 - Ara li l-kejbils tal-klawċ, ma jiġbdux b'mod issikkat meta l-manubriji jiġu mdawra kompletament għall-waqfiet tax-xellug jew tal-lemin tal-furketta.
4. Bix-shoulder bolts għadhom imwaħħlin bil-kamin b'mod laxk u billi tibda mill-qiegħ, aghlaq klamp wieħed kull darba fuq it-tubi tal-furketta, filwaqt li tinnota li l-klampi jallinjaw waħedhom mat-tubi u ma' xulxin.

NOTA

Tissikkax il-boltijiet tal-ispalla lil hinn mit-torque rakkomandat. L-issikkar żejjed jista' jikkawża l-klamp biex jinbaram fuq it-tubu tal-furketta, li jwassal għal qabda insuffiċjenti li jista' jwassal biex il-windskrin jinħall waqt is-sewqan.

5. Kun ċert li x-shoulders tal-bolts huma mqiegħda f'posthom f'kull post tal-bracket tal-windskrin. Issikka.

Momentum: 5,4–8,1 N·m (48–72 in-lbs) Bolt b'ras tas-sokit eżagonal

6. Dawwar il-manubriji kompletament lejn il-waqfiet tax-xellug u tal-lemin tal-furketta biex tikkonferma li l-kejbils tal-aċċelleratur jiċċaqalqu liberament. Jekk isseħħ interferenza, aġġusta l-windskrin kif meħtieġ sakemm jinkiseb spazju xieraq.

NOTA

Itlob lil tekniku esperjenzat ta' Harley Davidson biex isewwi kwalukwe problema qabel issuq b'dan l-aċċessorju installat.

Hażna u Installazzjoni tal-Windskrin

Biex tneħħi l-windskrin, iftaħ l-erba' klampi f'liema sekwenza tixtieq, u reġġa' lura l-proċeduri tal-installazzjoni misjuba fl-**Installazzjoni tal-Windskrin**, Passi 4 u 5. Hu ħsieb li tevita milli tigrif il-housing tal-fanal ta' quddiem jew it-tank tal-fjuwil kif innotat waqt l-installazzjoni.

Aħżen il-windskrin f'post fejn il-klampi tal-windskrin ikollhom l-ikbar protezzjoni. Żomm 'il bogħod minn postijiet fejn il-windskrin tista' tlaqqat xi daqqa jew titwaqqa'. Tqiegħed xejn fuq l-assemblaġġ tal-windskrin.

Qabel l-installazzjoni wara hażna, spezzjona l-klampi u l-ħardwer għall-issikkar ta' qabel it-tagħbija u l-indafa. Il-klampi għandhom jagħmlu ċikli ta' ftuħ u għeluq mingħajr xkiel, u kull klamp għandu jkollu par par gaskits tal-lastku (ara Tabella 2) fis-sarġ tal-klamp fejn jagħmel kuntatt mat-tubu tal-furketta.

KURA U NDAFA

l-ċekkja l-ħardwer tal-muntaġġ tal-windshield perijodikament. Qatt tirkeb b'muntaġġ mhux issikkat. Immuntar laxk jista' jikkawża stress żejjed fuq il-bqija tal-immuntar, kif ukoll fuq il-windskrin innifsu, u jista' jirriżulta fil-falliment prematur tal-komponenti.

AVVIŻ

Il-windshields/windskrins tal-polikarbonat jeħtieġu attenzjoni xierqa u kura sabiex jinżammu fi stat tajjeb. Nuqqas milli tiegħu ħsieb il-polikarbonat jista' jirriżulta fi ħsara tal-windshield/windskrin. (00483e)

- Ir-riflessjonijiet tad-dawl tax-xemx fuq in-naħa ta' ġewwa tal-kurvatura tal-windshield tista', f'ċerti hinijiet tal-ġurnata, tikkawża akkumulazzjoni qawwija ta' sħana fuq l-istrumenti tal-mutur. Oqgħod attent meta tipparkja. Ipparkja jħares lejn ix-xemx, poġġi oġġett opak fuq l-istrumenti, jew aġġusta l-windshield biex tevita riflessjonijiet.
- Tnaddafx f'xemx taħraq jew temperatura għolja.
- Prodotti tat-tindif tat-trab, abrażivi jew alkalini jistgħu jiddanneġġaw il-windshield.
- Qatt tobrox il-windskrin b'xaxxa tal-leħja jew strument li jaqta' ieħor, għax dan jikkawża ħsara permanenti.

AVVIŻ

Uża biss prodotti rakkomandati mill-Harley-Davidson fuq windshields Harley-Davidson. Tużax kimiċi qawwija jew prodotti għall-ilqugh tax-xita, li jistgħu jikkawżaw ħsara fuq il-wiċċ tal-windshield, bħal skurament jew ċajpar. (00231c)

- Tużax benżen, thinner ż-żebgħa, gażolina, lubrikanti (inkluż l-Armorall®), jew aġenti oħra tat-tindif fuq bushings tal-lastku. Jekk tagħmel hekk se ssir ħsara fuq l-uċuħ tal-bushing.

NOTA

Jekk tgħatti l-windshields b'carruta nadifa imxarrab għal madwar 15-il minuta qabel il-ħasil dan jagħmilha aktar faċli biex tneħħija dud niexef.

PARTS TAS-SERVICE

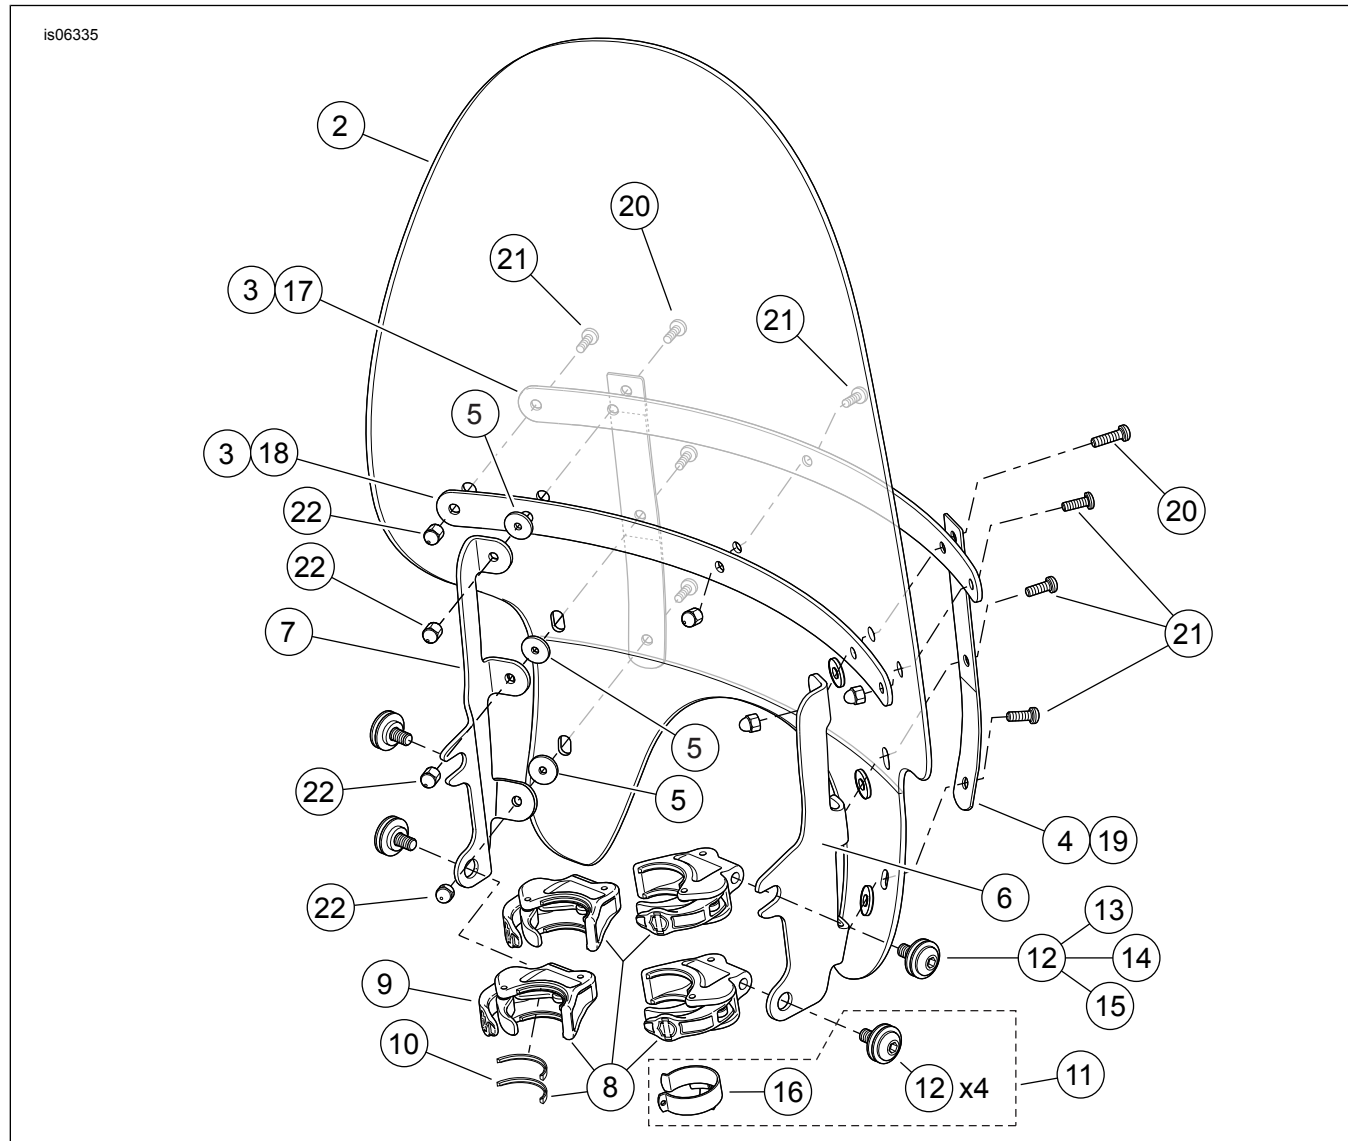


Figura 2. Parts tas-Servizz, XL1200X Windskrin b'Rilaxx Veloċi

PARTS TAS-SERVICE

Tabella 2. Parts tas-Service

Item	Deskrizzjoni (Kwantità)	In-Numru tal-Part
1	Kitt tas-servizz tal-windskrin, għoli standard, trasparenti (Sabiex jintuża fuq 58053-10.) Kitt tas-servizz tal-windskrin, għoli standard, trasparenti (Sabiex jintuża fuq 57801-11.) Kitt tas-servizz windskrin, low profile, b'opaċità tad-duġġan (Sabiex jintuża fuq 57682-10.) Kitt tas-servizz windskrin, low profile, b'opaċità tad-duġġan (Sabiex jintuża fuq 57802-11.) (Il-kitt tas-servizz jinkludi l-Oġġetti 2-5)	57762-10 58061-96 57763-10 58103-96
2	• Windshield	Mhux mibjugħa separatament
3	• Tejp, orizzontali (2	58052-78

Tabella 2. Parts tas-Service

Item	Deskrizzjoni (Kwantità)	In-Numru tal-Part
4	• Tejp, vertikali (2)	58417-77
5	• Washer, lastku iswed (6)	58152-96
6	Bracket, immuntar tal-windskrin, iswed (lemin) (Sabiex jintuża fuq 58053-10 u 57682-10.)	58180-10
	Bracket, immuntar tal-windskrin (lemin) (Sabiex jintuża fuq 57801-11 u 57802-11.)	57793-11
7	Bracket, immuntar tal-windskrin, iswed (xellug) (Sabiex jintuża ma' 58053-10 u 57682-10.)	58188-10
	Bracket, immuntar tal-windskrin (xellug) (Sabiex jintuża ma' 57801-11 u 57802-11.)	57796-11
8	Sett tal-klamp, rilaxx mingħajr għodda (jinkludi erba' klampi bil-gaskets)	Mhux mibjugħa separatament
9	• Klamp, rilaxx mingħajr għodda (jinkludi żewġ gaskets) (4)	57400465
10	• --- Gasket (2)	58791-04
11	Kitt tal-ħardwer (jinkludi erbgħa minn oġġett 12, u oġġett 16)	Mhux mibjugħa separatament
12	• Kitt tal-ħardwer, immuntar tal-windskrin (4) (jinkludi l-oġġetti 13 sa 15)	58790-04
13	• --- Shoulder bolt	Mhux mibjugħa separatament
14	• --- Spazjatur, cup washer	Mhux mibjugħa separatament
15	• --- washer Belleville (2)	Mhux mibjugħa separatament
16	• Klipp, kejbil tal-aċċelleratur	10868
17	Brace, orizzontali, ta' barra (sewda) (Sabiex tintuża fuq 58053-10 u 57682-10.)	58069-09
	Brace, orizzontali, ta' barra (Sabiex tintuża fuq 57801-11 u 57802-11.)	58051-78A
18	Brace, orizzontali, ta' ġewwa (sewda) (Sabiex tintuża fuq 58053-10 u 57682-10.)	58068-09
	Brace, orizzontali, ta' ġewwa (Sabiex tintuża fuq 57801-11 u 57802-11.)	58050-78A
19	Brace, vertikali (sewda) (2) (Sabiex tintuża fuq 58053-10 u 57682-10.)	Mhux mibjugħa separatament
	Brace, vertikali (lemin) (Sabiex tintuża fuq 57801-11 u 57802-11.)	58406-75A
	Brace, vertikali (xellug) (Sabiex tintuża fuq 57801-11 u 57802-11.)	58408-75A
20	Vit, ras ta' buttuna, TORX [®] , 12-24 #12-24 x 13/16 pulzieri twil (20.6 mm), b'lock patch (2)	2452
21	Vit, TORX ras ta' buttuna, #12-24 x 5/8 pulzieri twil (15.9 mm), b'lock patch (7)	2921A
22	Skorfina acorn, #12-24 (kromju) (9)	7651A