



ПРЕДЕН 12-ВОЛТОВ ПОРТ ЗА ЗАХРАНВАНЕ

ОБЩИ

Препоръчва се този комплект да бъде монтиран от оторизиран дилър на Harley-Davidson.

Номер на комплект

69200854, 69200855, 69200970, 69200971

Модели

За информация за съвместимост на моделите вижте каталога за части и аксесоари или раздела „Части и аксесоари“ на www.harley-davidson.com (само на английски).

Изисквания за монтаж

Модели Touring 2017 г. и по-нови: Изисква се отделно закупуване на комплект за окабеляване на аксесоари (част № 69201599A).

Модели Softail 2018 г. и по-нови: Изисква се отделно закупуване на комплект за окабеляване на аксесоари (част № 69201750).

За правилния монтаж на този комплект е необходим UltraTorch UT-100 (част № HD-39969), пистолет за горещ въздух Robinair (част № HD-25070) с приспособление за термично свиване (част № HD-41183) или друго подходящо устройство с топлинно излъчване.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Безопасността на водача и пътника зависи от правилното поставяне на този комплект. Следвайте съответните процедури в наръчника за обслужване. Ако сметнете, че не можете да извършите процедурата или не разполагате с правилните инструменти, свържете се с дилър на Harley-Davidson да извърши инсталирането. Неправилното поставяне на този комплект би могло да предизвика смърт или сериозно нараняване. (00333b)

NOTE

Тези инструкции се отнасят до информацията в сервисното ръководство. За този монтаж е необходимо сервисно ръководство за мотоциклет от тази година/модел. Такова е налично от дилър на Harley-Davidson.

Електрическо претоварване

ИЗВЕСТИЕ

Добавянето на твърде много електрически аксесоари може да претовари зарядната система на мотоциклета. Ако общото електропотребление на едновременно включените електрически аксесоари превиши възможностите на зарядната система, това може да предизвика изтощаване на акумулатора и да доведе до повреда в електрическата система на мотоциклета. (00211d)

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При инсталиране на някакъв електрически аксесоар уверете се, че не превишавате максималния номинален ампераж на електрическия предпазител или прекъсвач, защитаващи съответната верига. Превишаването на максималния ампераж може да предизвика електрически неизправности, което от своя страна би могло да доведе до смърт или сериозно нараняване. (00310a)

Този преден 12-волтов порт за захранване не изисква повече ток от електрическата система, но е свързан към 15-амперова верига за аксесоари. Проверете характеристиките на всички електрически устройства, използвани с това захранване. Не превишавайте 15-амперовото ограничение.

Съдържание на комплекта

Вижте Figure 3 и Table 2.

Монтаж

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да не допуснете случайно стартиране на мотоциклета, което от своя страна би могло да причини смърт или сериозно нараняване, свалете главния предпазител, преди да продължите. (00251b)


1. Свалете главния предпазител. Вижте сервисното ръководство.
2. Свалете резервоара за гориво. Вижте сервисното ръководство.
3. Свалете седалката. Вижте сервисното ръководство.

NOTE

Harley-Davidson препоръчва предният 12-волтов порт за захранване да бъде монтиран на лявото кормило до скобата на повдигача. Отварянето трябва да е в посока назад.



4. Почистете и подсушете зоната за монтаж на кормилото.
5. Вижте Figure 3 и Table 2 .
 - a. За кормило 7/8 инча монтирайте дебилите уплътнения (5) от комплекта.
 - b. За кормило 1 инч монтирайте тънките уплътнения (4) от комплекта.
 - c. За кормило 1-1/4 инча **не** монтирайте уплътнения.
6. Вижте фигура 1. Отлепете хартиена подложка (1) от уплътнението (2). Поставете уплътненията от вътрешната страна на 12-волтовия порт за захранване (3).

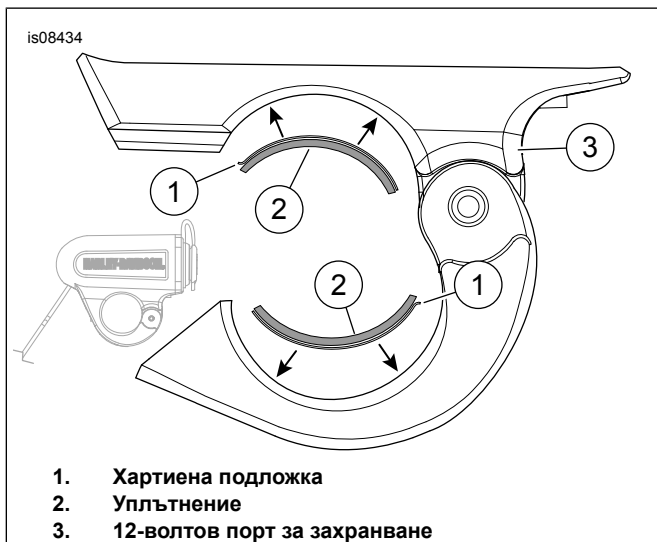


Фигура 1. Подложка, уплътнение и 12-волтов порт за захранване

7. Вижте фигура 3. Поставете порта за захранване на желаното място. Поставете винта (2) на място. Не затягайте напълно все още.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се, че кормилото се върти гладко и без пречки. Затрудненото движение на кормилото може да доведе до загуба на управление и смърт или сериозно нараняване. (00371a)

8. Закрепете порта за захранване с винта (2). Затегнете. Въртящ момент: 2,8–3,3 N·m (25–30 in-lbs) **винт (2)**
9. Вижте Table 1 и Figure 2 . Намерете съединителния конектор за данни/аксесоари [91A].

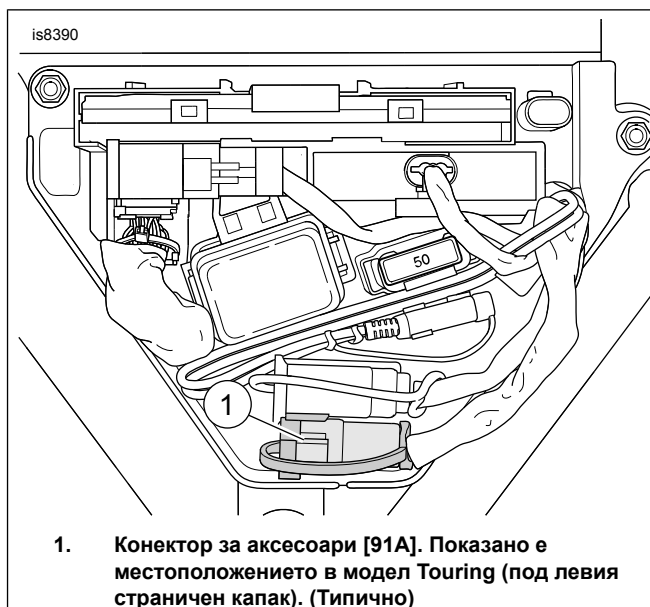

Фигура 2. Конектор за аксесоар

10. Прокарайте проводниците по пътя на основното окабеляване до конектора [91A].
11. Проверете дали в окабеляването има достатъчно място за движение на кормилото от едно фиксирано положение до друго.

NOTE

- Избягвайте насочването на топлина към който и да е компонент на горивната система. Прекомерната топлина може да предизвика запалване/експлозия на горивото. Може да се стигне до смърт или тежко нараняване.
- Избягвайте насочването на топлина към другите компоненти на електрическа система, освен към конекторите, подложени на термично свиване.
- Винаги дръжте ръцете си далеч от върха на инструмента и накрайника за термосвиване.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следвайте инструкциите на производителя, когато използвате UltraTorch UT-100 или друго устройство с топлинно излъчване. Неспазването на инструкциите на производителя може да причини пожар, който би могъл да предизвика смърт или сериозно нараняване. (00335a)

12. **Модели Touring от 2017 г. и по-нови:** Монтирайте окабеляването (69201599). Направете справка в инструкцията, включена в комплекта.
 - a. Вижте фигура 3. Отрежете шестточковия конектор (A).
 - b. Оголете 0,375 инча (9,5 мм) от изолацията на всеки проводник от окабеляването (B).
 - c. Свържете окабеляването (69201599) със запечатаните сплайсове, предоставени в комплекта.

d. Кримпнете проводниците ЧЕРНО към ЧЕРНО и ЧЕРВЕНО към ВИОЛЕТОВО/СИНЬО. Вижте допълнението в сервисното ръководство. Съчетайте цвета на конектора с цвета на кушината за кримпване на прес клещите (част № H-D 38125-8). Кримпнете конектора към двата проводника с прес клещите.

e. Като използвате Ultratorch UT-100 (H-D-39969), пистолет за горещ въздух Robinair (H-D-25070) с приспособление за термично свиване (H-D-41183) или друго подходящо устройство с топлинно излъчване, нагрейте кримпнатия сплайс, за да капсуловате сплайс връзката. Затоплете от центъра на кримпването към всеки край, докато разтопяемият уплътнител излезе от двата края на конектора. Оставете конектора да се охлади.

13. **Модели Softail от 2018 г. и по-нови:** Монтирайте окабеляването (69201750). Направете справка в инструкцията, включена в комплекта.

a. Вижте фигура 3. Отрежете шестточковия конектор (A).

b. Вижте фигура 3. Отстранете капака на гнездото (C).

c. Вижте фигура 3. Оголете проводниците и поставете клемите от комплекта (69201750) към окабеляването (B). Вижте сервисното ръководство.

d. Поставете проводниците в свободните кухни на 2-точковия корпус.

e. Съчетайте сдвояването за функциите: ЧЕРВЕНО или ЧЕРВЕНО/ЖЪЛТО = КУШИНА ЗА ЗАХРАНВАНЕ 1, ЧЕРНО = КУШИНА ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ 2

f. Свържете 2-точковите конектори.

14. **Всички други модели:** Вижте фигура 3. Свалете капака против прах от конектора за аксесоари. Включете 12-волтовия конектор в шестточковия конектор (A).

15. Закрепете окабеляването (B) с кабелните връзки (3). Допълнителното или хлабаво окабеляване (B) може да бъде навито и закрепено с кабелни връзки

16. Монтирайте страничния капак. Вижте сервисното ръководство.

17. Монтирайте резервоара за гориво. Вижте сервисното ръководство.

18. Поставете седалката. След като поставите седалката, дръпнете я нагоре, за да се уверите, че е закрепена здраво. Вижте сервисното ръководство.

19. **NOTE**

Уверете се, че ключът за запалване е в позиция OFF (ИЗКЛЮЧЕНО), преди да монтирате главния предпазител.

Поставете главния предпазител. Вижте сервисното ръководство.


NOTE

Веригата на аксесоарите е 15A. Проверете характеристиките на всички аксесоари, използвани с това захранване. Не превишавайте 15-амперовото ограничение.

Таблица 1. Части за обслужване: Разположение на конектор за аксесоари

Платформа (модел)	Разположение на конектор за аксесоари
Улица	Под десния страничен капак
Sportster	Под левия страничен капак
Softail	Под седалката
Dyna	Под левия страничен капак
Touring	Под левия страничен капак
Trike	Под левия страничен капак

ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

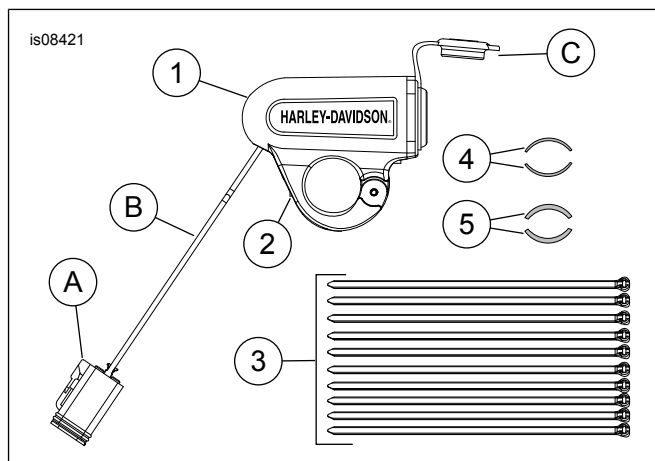

Фигура 3. Части за обслужване: 12-волтово захранване за кормило

Таблица 2. Части за обслужване: Преден 12-волтов порт за захранване

Елемент	Описание (Количество)	Номер на част
1	12-волтов порт за захранване, монтиран на кормилото	Не се продава отделно
2	Винт	Не се продава отделно
3	Свинска опашка (10)	10065
4	Тънко уплътнение, залепваща основа (2)	Не се продава отделно
5	Дебело уплътнение, залепваща основа (2)	Не се продава отделно
Елементи, споменати в текста, но не включени в комплекта:		
A	Конектор, шестточков	
B	Окабеляване, порт за захранване	
C	Капак на гнездото	