



## KITTS TAL-MANUBRIJU U TAR-RISERS FAT APE U FAT MINI-APE

### GENERALI

#### Numri tal-Kits

55857-10B, 55859-10B, 56832-04C, 56942-10B, 55801311, 55801313, 55801315, 55801317

#### Mudelli

Għal informazzjoni dwar l-installazzjoni tal-mudell, ara l-katalgu tal-bejgħ P&A jew is-sezzjoni tal-Parts u l-Aċċessorji fuq [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (Ingliz biss).

**Tabella 1. Mudelli**

Kitt	Deskrizzjoni tal-Manubriju
55857-10B, 55801315	Fat Ape, għoli 0.4 m (16-il pulzier), Satin Black
55859-10B, 55801311	Fat Mini-Ape, għoli 0.3 m (12-il pulzier), Satin Black
56832-04C, 55801313	Fat Mini-Ape, għoli 0.3 m (12-il pulzier), Krom
56942-10B, 55801317	Fat Ape, għoli 0.4 m (16-il pulzier), Krom

Dan il-kitt mhux kompatibbli mal-mudelli mgħammra b'mankijiet li jissa ħħnna, gauges immuntati fuq il-manubriji, Kitt tal-Gondola tas-Softail (H-D Part Numru 67907-96) jew ir-Radju Road Tech®.

#### Parts jew Aċċessorji Addizzjonali Meħtieġa

Dan il-kitt jinkludi l-assemblaġġ tar-risers tal-manubriju li għandhom jiġu installati ma' dan il-manubriju.

**Xiri separat** ta' parts jew aċċessorji oħra jista' jkun meħtieġ għall-installazzjoni x-xierqa ta' dan il-kit tal-manubriju. Ara l-katalgu tal-bejgħ P&A jew is-sezzjoni tal-Parts u l-Aċċessorji ta' [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (Ingliz biss) għal-lista ta' parts jew aċċessorji meħtieġa għal dan mudell.

#### ▲ TWISSIJA

Ibdel il-gaskits tal-linjal tal-brejk. L-użu mill-ġdid tal-gaskits original jista' jwassal għal ħsara fil-brejkijiet u għat-telf tal-kontroll, li jista' jirriżulta f'mewt jew koriment serju. (00318a)

Iż-żewġ gaskits tal-firrodu tal-brejk li jinsabu f'kull fitting tal-banjo iridu **jinbidlu**. Irreferi għall-katalgu tal-parts tal-mutur għal din is-sena/mudell jew ara aġġent tal-Harley-Davidson® neozjant għan-numri tal-part korretti.

Muturi mgħammra bil-manku tal-idejn tan-naħha tax-xellug **mwaħħal bil-kolla** jeħtieġ manku ġdid, mibjugħi separatażment.

- Irreferi għall-katalgu tal-parts għal mankijiet tal-idejn tat-tagħmir oriġinali ta' sostituzzjoni (OE).

- Irreferi għall-katalgu tal-bejgħ P&A jew is-sezzjoni tal-Parts u l-Aċċessorji fuq [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (Ingliz biss) biex tara l-għażla ta' l-Aċċessorji Ġenwini tal-Mutur disponibbli għall-għalli-għalli.

#### Għodod u Provvisti Meħtieġa

Loctite® 271 Threadlocker u Siġillant - Aħmar (H-D Part Nru 99671-97) huwa meħtieġ biex issir l-installazzjoni xierqa ta' dan il-kit.

Se jkun meħtieġ ukoll fluwidu tal-brejk idrawliku ġdid u mhux ikkontaminat. Irreferi għall-manwal tas-sid jew il-manwal tas-servizz għal din is-sena/mudell tal-mutur biex tiddetermina l-fluwidu tal-brejkijiet il-korrett għal din il-vettura.

Dawn l-oġġetti huma disponibbli mingħand aġġent ta' Harley Davidson.

#### Mudelli ABS:

#### ▲ TWISSIJA

Is-sigurtà tas-sewwieq tiddependi fuq l-installazzjoni korretta ta' dan il-kit. Installazzjoni min-naħha tal-aġġent hija meħtieġa għal vetturi li għandhom brejkijiet bl-ABS. L-installazzjoni xierqa ta' dan il-kit teħtieġ l-użu ta' għoddha speċjali li hija disponibbli biss għand aġġent tal-Harley-Davidson. Service hażin lis-sistema tal-brejkijiet jista' jaffettwa hażin il-prestazzjoni tagħhom, u dan jista' jwassal għal mewt jew koriment serju. (00578b)

#### Mudelli NON-ABS:

#### ▲ TWISSIJA

Is-sigurtà tas-sewwieq u l-passiġġieri jiddependu fuq l-installazzjoni korretta ta' dan il-kit. Uża l-proċeduri ta' fuq il-manwal tas-servizz kif xieraq. Jekk il-proċedura mhixiex fi ī-ħan l-kapaċitajiet tiegħek jew m'għandekx l-ghoddha korretta, hallo aġġent tal-Harley-Davidson iwettaq l-installazzjoni hu. Operazzjoni mhux xierqa ta' dan il-kit tista' twassal għal mewt jew koriment serju. (00333b)

#### NOTA

Din il-folja tal-istruzzjoni jist-irreferi għal-informazzjoni tal-manwal tas-servizz. Manwal tas-servizz għal mutur ta' din is-sena/mudell huwa meħtieġ għal din l-installazzjoni u huwa disponibbli mingħand aġġent tal-Harley-Davidson.

#### Kontenut tal-Kit

Ara Figura 10 , Tabella 2 u Tabella 3 .

## PREPARAZZJONI

### ▲ TWISSIJA

Biex tevita milli l-magna tixgħel b'mod aċċidentalni, li tista' tikkawża mewt jew korriġġent serju, aqla' l-kejbils tal-batterija (il-kejbil negattiv (-) l-ewwel) qabel ma tipproċedi. (00307a)

### ▲ TWISSIJA

L-ewwel skonnettja n-negative (-) cable tal-batterija. Jekk il-pożittiv (+) tal-kejbil jikkuntattja l-ground li jkun bil-kejbil negattiv (-) konness miegħu, ix-xrar li jirriżulta jista' jikkawża l-isplużjoni tal-batterija, li jista' jwassal għal mewt jew korriġġent serju. (00049a)

- Irreferi għall-manwal tas-servizz u imxi mal-istruzzjonijiet mogħti biex tneħħi s-sedil u tiskonnettja l-kejbils tal-batterija, il-kejbil tan-negattiv (-) l-ewwel. Żomm il-hardware kollu tal-immuntar tas-sedil.

### ▲ TWISSIJA

Meta tagħti service lis-sistema tal-karburant, tpejjipx jew tippermettix li jkun hemm fjamma miftuħa jew xrar fil-vičinanzi. Il-gażolina hija estremament fjammabbli u tisplodi faċilment, u tista' twassal għal mewt jew korriġġent serju. (00330a)

- Holl jew neħħi t-tank tal-fjuwil. Irreferi għall-manwal tas-servizz.

- Jekk tista'** taċċessa l-konnessjonijiet kollha tal-kejbils tal-harness u tal-aċċelleratur, it-tank tal-fjuwil jista' jitmexxa 'l fuq u lura mingħajr ma tiġi skonnettjata l-linjal tal-fjuwil jew il-crossover.
- Jekk MA TISTAX** taċċessa dawn il-konnessjonijiet, it-tank tal-fjuwil sejkollu jitneħħha kompletament u jitqiegħed fil-ġenb sabiex jiġi installat aktar tard.

### ▲ TWISSIJA

Kuntatt dirett tal-fluwidu tal-brejkijiet DOT 5 mal-ghajnejn jista' jikkawża irritazzjoni, nefha, u ħmura tal-ġajnejn. Evita kuntatt mal-ghajnejn. Fil-każ ta' kuntatt mal-ghajnejn aħsel b'ammonti kbar ta' ilma u iġbed l-attenzjoni tat-tabib. Jekk jinbelghu ammonti kbar ta' fluwidu tal-brejkijiet DOT 5 jista' jikkawża skumdità diġestiva. Jekk jinbela', iġbed l-attenzjoni tat-tabib. Uža f'żona ventilata sew. **ŻOMM 'IL BOGHOD MIT-TFAL.** (00144b)

### ▲ TWISSIJA

Kuntatt mal-fluwidu tal-brejkijiet DOT 4 jista' jkollu effetti serji fuq is-saħħha. Nuqqas li tilbes protezzjoni għall-ġilda u l-ġajnejn xierqa jista' jwassal għal mewt jew korriġġent serju.

- Jekk jittieħdu man-nifs:** Żomm il-kalma, neħħi minn idejk biex tieħu arja friska, ifittek attenzjoni medika.
- Jekk fuq il-ġilda:** Neħħi l-ilbies kontaminat. Laħlaħ il-ġilda immedjatamente b'hafna ilma għal 15-20 minuta. Jekk tiżviluppa irritazzjoni, fittekk attenzjoni medika.
- Jekk fl-ġajnejn:** Aħsel l-ġajnejn affettwati għal mill-inqas 15-il minuta taħt ilma nieżel bil-kpiepel tal-ġajnejn miżmuma miftuħa. Jekk tiżviluppa irritazzjoni, fittekk attenzjoni medika.
- Jekk jinbela':** Laħlaħ il-ħalqek u mbagħad ixrob īnfra ilma. Tippruvax tirremetti. Ikkuntattja lill-Kontroll tal-Veleni. Attenzjoni medika immedjata hija meħtieġa.
- Ara d-Data Sheet tas-Sigurtà (SDS) għal aktar dettalji, disponibbli fuq sds.harley-davidson.com**

(00240e)

### AVVIŽ

Fluwidu tal-brejkijiet DOT 4 se jagħmel ħsara lill-pannelli miżbugħha u tal-body jiġi f'kuntatt magħhom. Dejjem uža l-kawtela u ipproteġi l-uċuħ minn tixrid kull meta jittieħed brejk. Nuqqas milli tagħmel hekk jista' jirriżulta fi ħsara kosmetika. (00239c)

### NOTA

Imsaħi immedjatamente kwalunkwe tixrid tal-fluwidu tal-brejkijiet b'ċarruta nadifa, **nixxa**, u ratba. Segwi billi wara timsaħ bir-reqqa ż-żona affettwata b'ċarruta nadifa, **niedja**, u ratba (tixrid żgħir) jew billi taħsel bi kwantità kbira ta' ilma bis-sapun (tixrid kbira).

Għatti l-uċuħ ta' muturi fil-vičin b'Għata ta' Servizz H-D jew folja protettiva tal-polyethylene biex tgħin tiproteġi kontra l-ħsara lill-finitura kkawżati minn tixrid jew titfir tal-fluwidu tal-brejkijiet DOT 4.

- Battal il-fluwidu tal-brejk mill-ħażna tal-fluwidu tal-brejk u l-linjal tal-brejk skont l-istruzzjonijiet fil-manwal tas-service.

## TNEHHIJA TAL-MANUBRIJU ORIĞINALI

### NOTA

Għatti l-fender ta' quddiem u n-naħha ta' quddiem tat-tank tal-fjuwil b'Koperturi tas-Servizz ta' H-D jew b'xugamani industrijali ndaf biex tevita milli tigref il-finituri.

Neħħi l-windshield, jekk mgħhammar.

## Mudelli Dyna u Softail

### AVVIŽ

Neħħi bil-galbu l-komponenti tal-linjal tal-brejk. Ħsara fuq l-uċuħ tas-sedili tista' tikkawża tnixxija. (00320a)

- Innota r-routing tal-linjal tal-brejk ta' quddiem u l-orientazzjoni tal-fittings tal-banjo. Ara l-manwal tas-servizz sabiex tiskonnettja u tneħħi l-firro tal-brejk. Żomm il-boltijiet tal-banjo, imma armi l-gaskits tal-linjal tal-brejk.

- Ara l-manwal tas-servizz u skonnettja l-kejbil tal-klaċċ mil-lieva tal-klaċċ. Skonnettja l-kejbil tal-klaċċ mill-kopertura tal-ġenb u neħħi l-kejbil mill-vettura.

**NOTA**

*Qabel ma tiskonnettja l-wajers ta' kontroll tal-manubriju, żomm nota tal-routing tal-wajers.*

*Mudelli Dyna tal-2007-2011 u mudelli Softail tal-2007-2010 jużaw konnetturi Molex. Vetturi tal-2006 u qabel jużaw konnetturi Deutsch. Irreferi għas-sezzjoni tal-konnetturi ix-xieraq fl-appendiċi tal-manwal tas-service għall-proceduri ta' skonnettjar.*

*Mudelli Dyna tal-2012 u aktar tard u mudelli Softail tal-2011 u aktar tard jużaw konnetturi JAE li ma jeħtiġux li jingalgħu mill-pinnijiet sabiex jgħaddu minn ġol-manubriju.*

- Neħħi u armi kwalunkwe klipps ta' ritenzjoni tal-wiring tal-plastik u čineg tal-kejbil li jżommu l-kontroll tal-manubriju u l-wiring tas-sinjal tad-direzzjoni mill-manubriji għall-konnetturi tal-junction tal-harness. Kif ikun meħtieġ, irreferi għat-taqisma tal-konnettur il-korretta fl-appendiċi manwali tas-servizz biex tiskonnettja l-wajers tal-kontroll tal-manubriju minn mal-konnetturi tal-harness ewljeni grizi bi tmien direzzjonijiet u dawk suwed b'sitt direzzjonijiet taħt it-tank tal-fjuwil.

**NOTA**

*Qabel tiskonnettja l-wiring tal-indikatur tad-direzzjoni, innota r-routing tal-wajer tal-indikatur tad-direzzjoni.*

- Issepara n-nofsijiet tal-konnettur tal-indikatur tad-direzzjoni b'sitt direzzjonijiet, jekk huwa mgħammar.

**NOTA**

*TNEHHIX il-wajers mill-housings tal-konnettur tal-iswiċċ tal-manubriju taħt it-tank tal-fjuwil.*


*TNEHHIX il-wajers mill-housings tal-konnettur tal-iswiċċ Multilock taħt it-tank tal-fjuwil.*

- Innota l-kuluri tal-wajer u pozizzjonijiet f'kull kavità tal-housings tal-konnettur li jaslu mill-swicċiġiet u mill-indikatur tad-direzzjoni. Irreferi għas-sezzjoni tal-konnettur ix-xieraq fl-appendiċi tal-manwal tas-service sabiex tiskonnettja l-wiring mill-housings.
- Uža tejp sabiex tkebbbeb it-truf tat-terminal tal-wajer minn kull harness individwali sabiex tagħmel leaders separati. Kebbeb kull leader b'mod issikkat sabiex tidħol fit-toqba tal-gourmet u tgħaddi faċilment ġol-manubriji l-għoddha.
- Neħħi l-master cylinder tal-brejk ta' quddiem u l-assemblaġġi tal-lieva tal-klaċċ mill-manubriju, flimkien mal-indikaturi tad-direzzjoni u l-mirja mqabbdin magħħom, jekk huwa mgħammar.
- Igħbed l-ġħant tal-wajer u l-harnesses magħluqa mill-manubriji biex taqla' l-kontrolli tal-manubriji u l-indikaturi tad-direzzjoni minn mal-mutur. Qiegħed fil-ġenb il-kontroll tal-manubriju/l-assemblaġġi tal-indikaturi tad-direzzjoni.
- Irreferi għall-manwal tas-servizz għat-taqma tal-ġenb tiegħi minn l-ġewwa. Dan huwa meħtieġ biex taċċessa l-kejbils tat-throttle.


- Ara l-manwal tas-servizz biex tiskonnettja l-kejbils tal-idle u tal-aċċelleratur mill-assemblaġġ tal-komma tal-manku/aċċelleratur tal-lemin. Skonnettja l-kejbils tal-idle u tal-aċċelleratur mill-modulu ta' induzzjoni. Jekk ma tkun se tinbidel, neħħi l-komma tal-lemin tal-manku/aċċelleratur u qiegħdha fil-ġenb sabiex tiġi installata mal-manubriju l-ġidid.

- Irreferi għall-manwal tas-servizz għat-taqma tal-ġenb tiegħi minn l-ġewwa. Dan huwa meħtieġ biex taċċessa l-kejbils tal-idle u tal-aċċelleratur mill-modulu ta' induzzjoni. Jekk ma tkun se tinbidel, neħħi l-komma tal-lemin tal-manku/aċċelleratur u qiegħdha fil-ġenb sabiex tiġi installata mal-manubriju l-ġidid.

- Għall-mudelli Dyna u Softail kollha HLIEF dawk Rocker (FXCW/C):** Ara Figura 1. Neħħi u armi l-vit (1), il-klamp ta' fuq (2) u l-manubriju (4). **Għall-mudelli Rocker (FXCW/C):** Ara Figura 2. Neħħi u armi l-erba' viti b'ras ta' sokit eż-żagonali (1) li jorbtu l-klamp ta' fuq tal-manubriju (2) mar-riser (3). Neħħi u armi l-klamp. Neħħi l-manubriji (4 u 5) mill-mutur.

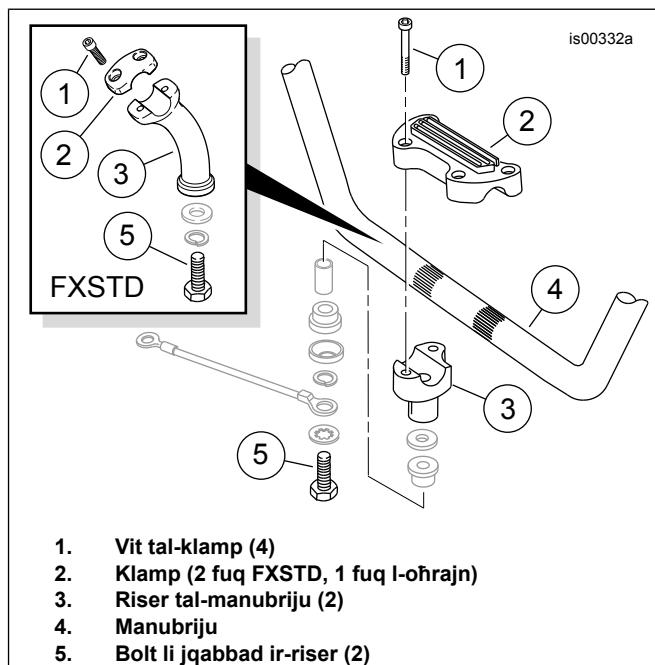

**Figura 1. Klampi tal-Manubriju u Risers (Mudelli Dyna u Softail)**

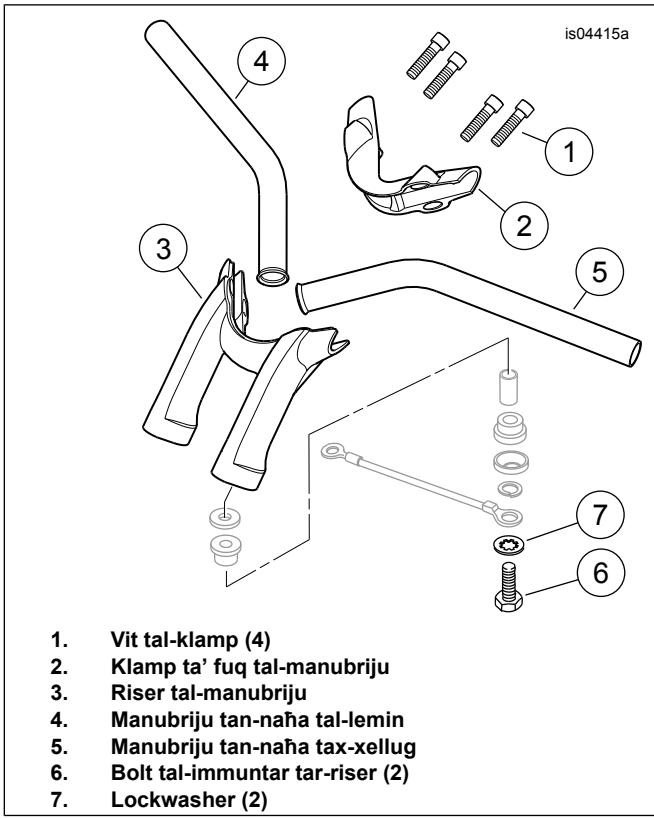

**Figura 2. Klamp u Riser tal-Manubriju (Mudelli Rocker)**

- 13. Jekk il-manku tan-naħha tax-xellug muhuwiex imwaħħal bil-kolla mal-manubriju:** Neħħi l-manku u qiegħdu fil-ġenb sabiex jiġi installat mal-manubriju l-ġidid, sakemm mhux qed jinbidel.

**NOTA**

Innota s-sekwenza u l-orientazzjoni tal-ħardwer tar-riser hu u jitneħħha, u żommu sabiex jiġi installat iktar tard.

- 14. Ghall-mudelli Dyna u Softail kollha HLIET dawk Rocker (FXCW/C):** Ara Figura 1. Neħħi ż-żewġ boltijiet tal-immuntar tar-riser (5) minn taħt il-bracket tal-furketta ta' fuq. Neħħi u armi r-risers tal-manubriju (3), iżda żomm l-bqja tal-ħardwer tal-iżolazzjoni tar-riser sabiex jiġi installat aktar tard. **Għall-mudelli Rocker (FXCW/C):** Ara Figura 2. Neħħi u armi ż-żewġ boltijiet tal-immuntar tar-riser (6) u l-lockwashers (7) minn taħt il-bracket tal-furketta ta' fuq. Neħħi u armi r-riser tal-manubriju (3), iżda żomm l-bqja tal-ħardwer tal-iżolazzjoni tar-riser sabiex jiġi installat aktar tard. **Għall-mudelli Dyna u Softail kollha:** Ipproċedi għal "WAJERS INTERNI TA' MANUBRIJU ĜDID".

## Mudelli Road King tal-2003 u Aktar Tard, Mudelli Freewheeler tal-2016 u aktar tard

### AVVIŻ

Neħħi bil-galbu l-komponenti tal-linjal tal-brejk. Msara fuq l-uċuħ tas-sedili tista' tikkawża tnixxija. (00320a)

- Neħħi u żomm il-vit b'rás ta' buttuna fin-naħha ta' taħt tal-sieq tal-furketta u l-assemblaġġ tal-bracket li jżommu l-manifold tee tal-linjal tal-brejk.

- Innota r-routing tal-linjal tal-brejk ta' quddiem u l-orientazzjoni tal-fittings tal-banjo. Ara l-manwal tas-servizz sabiex tiskonnettja u tneħħi l-firro tal-brejk. Żomm il-boltijiet tal-banjo, imma armi l-gaskits tal-linjal tal-brejk. **Mudelli bil-brejkijiet tal-ABS:** Neħħi l-linji li jmorru lura sal-unità tal-kontrollur tal-brejkijiet.
- Għas-sistemi tal-brejkijiet KOLLHA:** Ara l-manwal tas-servizz. Skonnettja l-kejbil tal-klaċċ mil-lieva tal-klaċċ jew il-linjal tal-klaċċ mill-master cylinder. Skonnettja l-kejbil tal-klaċċ jew il-linjal mill-kopertura tal-ġenb.
- Neħħi l-master cylinder tal-brejk ta' quddiem u l-assemblaġġ tal-lieva tal-klaċċ minn mal-manubriju.
- Ara l-manwal tas-servizz u neħħi l-assemblaġġ tal-fanal ta' quddiem mill-gondola tal-fanal ta' quddiem.

**NOTA**

Il-mudelli tal-2007-2013 jużaw konnetturi Molex. Vetturi tal-2006 u qabel jużaw konnetturi Deutsch. Irreferi għat-taqṣima tal-konnetturi ix-xiera fl-appendiċi tal-manwal tas-servizz ghall-proċeduri ta' konnessjoni u skonnettar.

Mudelli tal-2014 u aktar tard jużaw konnetturi JAE li ma jeħtiġux li jinqalgħu mill-pinnijiet sabiex jgħaddu minn gol-manubriju.

- Neħħi l-klipps taž-żamma bil-wajers tal-plastik li jqabdu l-harnesses tal-indikatur tad-direzzjoni mal-manubriju, jekk mgħammra.
- Għall-mudelli tal-2013 u dawk preċedenti, irreferi għat-taqṣima tal-konnetturi il-korretta fl-appendiċi manwali tas-servizz biex tiskonnettja l-wajers tal-kontroll tal-manubriju minn mal-konnetturi tal-harness ewlieni grizi b'sitt direzzjonijiet jew tmien direzzjonijiet u dawk suwed b'sitt direzzonijiet gewwa l-gondola tal-fanal ta' quddiem. Għall-mudelli tal-2014 u iktar tard, skonnettja l-konnetturi JAE mill-caddies ta' kull naħha tal-isteer head (2 fuq il-lemin u 1 fuq ix-xellug). **Għal vetturi bl-indikaturi tad-direzzjoni mmuntati fuq il-manubriju,** issepara n-nofsjiet tal-konnetturi tal-indikatur tad-direzzjoni 6-way.

**NOTA**

Il-kittijiet tal-iswiċċ b'wajer estiż attwali disponibbi għall-mudelli mgħammra bil-kontroll awtomatiku tal-velocità huma limitati għall-mudelli tal-2008-2013.

- Għal mudelli tal-2008 - 2013 biss:** Skonnettja l-wajers elettronici tal-kontroll awtomatiku tal-velocità miż-żewġ konnetturi b'erba' direzzonijiet, jekk mgħammra.
- Ara l-manwal tas-servizz u wettaq dan li ġej:

  - Neħħi l-assemblaġġ tal-housing u l-harness tal-iswiċċ tal-lemin.
  - Għall-mudelli tal-2007 u dawk preċedenti:** Skonnettja u neħħi l-kejbils tal-aċċelleratur/idle mill-assemblaġġ tal-komma tal-manku/aċċelleratur tal-lemin installat bħalissa.
  - Għall-mudelli KOLLHA:** Neħħi l-assemblaġġ tal-housing u l-harness tal-wajer tal-iswiċċ tax-xellug.

- Neħħi u armi kwalunkwe klipps li jżommu l-wajers imqabda mal-harnesses jew mal-manubriju.
- Jekk il-manku tan-naħha tax-xellug mhuwiex imwaħħal bil-kollha mal-manubriju: Neħħi l-kappa tat-tarf mill-manku jekk ikun mgħammar. Neħħi l-manku u warrbu sabiex jiġi installat fuq il-manubriju l-ġdid, jekk mixtieq.
- Neħħi l-kappa tat-tarf mill-manku tal-lemin jekk huwa mgħammar, imbagħad neħħi l-manku mill-manubriju.

**NOTA**

**Mudelli tal-2008 u iktar tard:** Is-sensur tat-twist grip tan-naħha tal-lemin tal-manubriju għandu kappa tas-sigillar li tipproteġi l-elettrodi interni mill-ħmieg u l-umdatà, u taġixx wkoll bħala ritenitur għall-manku tan-naħha tal-lemin (aċċelleratur).


Biex tneħħi l-manku tal-aċċelleratur, jista' jkun hemm bżonn li tiġbed fit it-tarġi biex tirrilaxxa l-labur tal-indiċi fil-manku mir-reċipjent fil-kappa tas-sigill.

**Jekk il-gripp tal-aċċelleratur MHUX se jiġi sostitwit:** Wara li tneħħi l-gripp, hu nota jekk l-kappa tal-issigillar hijex imqabda mat-tarf tas-sensur tat-twist grip. Jekk mhix, neħħi l-kappa tal-issigillar mill-labar tal-indiċi ġewwa l-manku tal-aċċelleratur permezz ta' biċċa iebsa ta' wajer tal-mekkanika.

Għall-mudelli tal-2013 u dawk preċedenti, is-sensur tat-twist grip OE IRID jiġi sostitwit b'Kitt ta' Sensur tat-Twist Grip (H-D Part Nru 32310-08). Ara Tabella 3 .

Il-mudelli tal-2014 u aktar tard jużaw mill-ġdid is-sensur tat-twist grip tal-istokk.

- Jekk ikun meħtieg, ara l-manwal tas-servizz biex tneħħi u tarmi s-sensur tat-twist grip OE u l-jumper harness tas-sensur tat-twist grip.

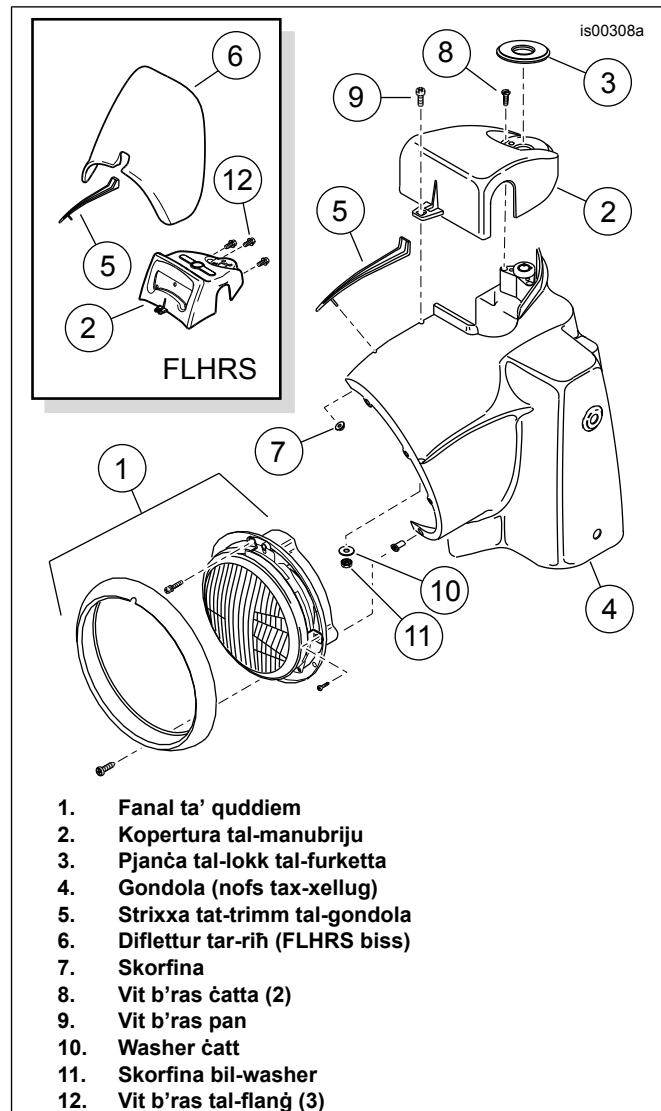

**Figura 3. Gondola, Fanal ta' Quddiem u Kopertura tal-Manubriju (FLHR Muri)**

- Għall-mudelli Road King KOLLHA:** Ara Figura 3 . Dañħi idek ġewwa l-gondola tal-fanal ta' quddiem (4), u neħħi l-iskorfinha tal-flanġ (7) biex tirrilaxxa l-istrixxa tat-trimm (5) fin-naħha ta' fuq tal-gondola.

**NOTA**

Il-manubriji fat ape u fat mini-ape mhumiex kompatibbli mad-diflettur tar-riħ OE (6) fuq **mudelli FLHRS**. Id-diflettur u l-istrixxa tat-trimm (5) fuq dawk il-mudelli jistgħu jintremew, u strixxa tat-trimm **ġdida** (H-D Part Nru 67868-03, disponibbli separatament) għandha tigi installata.

- 15. Ghall-mudelli tal-Amerika ta' Fuq u dawk internazzjonal tal-2014 u iktar tard** Neħħi u żomm iż-żewġ viti Phillips b'ras čatta (8) taħt il-pjanċa tat-tikketta li iż-żommu l-kopertura tal-manubriju mal-lokk tal-furketta. **Għall-mudelli tal-Australja, il-Brażil, I-Ingilterra, I-Ewropa u l-Ġappu tal-2013 u dawk preċedenti:** Il-viti b'ras čatta (8) għandhom irjus break-away u ma jinqalghux faċiilment. Biex tneħħi l-viti bl-irjus break-away, aġħmel tqoqa pilota fin-naħha ta' fuq ta' kull vit b'center punch u oħroġ il-vit b'bitt tat-trapan tan- **naħha tax-xellug** ta' 3 mm (1/8 ta' pulzier). Jekk ma jkunx ta' suċċess, uža bitt tat-trapan b'virga twila 5 mm (3/16 ta' pulzier) biex thaffer bir-reqqa l-irjus tal-viti break-away. Uža tnalji biex tneħħi x-xaftijiet tal-viti mil-lokk tal-furketta.
- 16. Ghall-mudelli Road King KOLLHA:** Ara l-manwal tas-servizz u segwi l-passi biex tneħħi u tarmi l-kopertura tal-manubriju, id-diflettar tar-riħ u l-manubriju. **Għall-mudelli Freewheeler:** Ara l-manwal tas-servizz u segwi l-passi biex tneħħi u tarmi l-kopertura tal-manubriju, il-gondola tal-fanal ta' quddiem u l-manubriju.

#### NOTA

Innota s-sekwenza u l-orientazzjoni tal-ħardwer tar-riser hu u jitneħħha, u żommu sabiex jiġi installat iktar tard.

Installu b'mod laxk il-manubriju l-klampi biex tiffacilita t-neħħija tal-boltijiet tal-immuntar tar-risers.

- 17. Neħħi ž-żewġ boltijiet tal-immuntar tar-riser minn taħt il-bracket tal-furketta ta' fuq. Neħħi u armi r-risers tal-manubriju, iżda żomm il-bqija tal-ħardwer sabiex jiġi installat aktar tard.**

#### NOTA

TNEHHIX il-wajers mill-housings tal-konnettur tal-iswiċċ tal-manubriju Molex jew Deutsch gewwa l-gondola.

- 18. Mudelli tal-2013 u dawk preċedenti biss.** Żomm nota tal-kuluri tal-wajers u l-pożizzjonijiet tagħhom f'kull kavità tal-housings tal-konnettur li jaslu mill-iswiċċijiet. Irreferi għat-taqṣima tal-konnettur il-korretta fl-appendiċi tal-manwal tas-servizz. Neħħi l-wajers (bit-terminali tas-sokit) mill-housings tas-sokit.

## WIRING INTERN TAL-MANUBRIJU L-Ğ DID

- Għall-mudelli Dyna u Softail:** Neħħi kwalunkwe ċineg tal-kejbil u klipps li jżommu l-wajers tal-plastik li kienu jorbu l-harnesses tal-iswiċċ mal-manubriju OE. **Għall-mudelli Road King tal-2013 u dawk preċedenti:** Installa l-Kitt tal-iswiċċ tal-Manubriju Estiż bil-Wajer (mixtri separatamente) fil-housings tal-iswiċċ tal-manubriju tan-naħha tal-lemin u tan-naħha tax-xellug skont l-istruzzjonijiet f' **dak il-kitt.** **Għall-mudelli KOLLHA:** Ara Figura 10. Daħħal grommet wieħed kbir (3) fuq kull wieħed mill-gruppi tal-wajers tal-iswiċċ, u ppożizzjona l-grommet qrib it-tarf tal-iswiċċ.
- Uža tejjp sabiex tgeżwer it-truf tat-terminals tal-wajers minn kull sors sabiex tagħmel leaders separati. Kebbeb kull leader b'mod issikkat sabiex tidħol fid-daħla tal-gourmet u tgħaddi faċiilment gol-manubriju l-ġ did.

#### NOTA

Il-kordi ta' gwida (jew wajers irqaq) jistgħu jgħinu fir-routing tal-gruppi tal-wajers minn ġol-manubriju. **Għal kull grupp tal-wajers li għandu jiġi rrutjat ġol-manubriju, irrutja korda separata minn qabel mill-iżbarra.**

Waħħal tajjeb il-kordi waħda waħda bit-tejp mat-tarf tal-grupp tal-wajers il-korrett. Sakemm ma jintuża, orbot il-kordi ta' gwida li jidhal mal-manubriju f'kull tarf biex tevita li jingibdu qabel iż-żmien.

Iġbed il-korda minn ġol-iżbarra biex tirrutja l-grupp tal-wajers mal-punt ta' ħruġ ix-xiera.


Isegwu struzzjonijiet specifici għal kull grupp tal-wajers.

- Għall-mudelli MINGHAJR indikaturi tad-direzzjoni mmuntati fuq il-manubriju:** Ipproċedi għal **Pass 9** (wara Figura 5). **Għall-mudelli MGħAMMRA b'indikaturi tad-direzzjoni immuntati fuq il-manubriju:** Jekk il-wajers tal-indikatur tad-direzzjoni oriġinali huma mgħoddija **minn ġol-housings tal-iswiċċi** u fil-manubriju mill-fetħha l-kbira (J), ipproċedi għal **Pass 4** (wara Figura 4). Ara Figura 4. Jekk il-wajers oriġinali tal-indikatur tad-direzzjoni kienu **rrutjati minn barra dawn l-indikaturi tad-direzzjoni jeħtieġu rilokazzjoni lil hinn mill-manubriji. Irriloka f'dan il-ħin billi ssegwi l-istruzzjonijiet fil-kitt tar-rilokazzjoni x-xieraq.**

- Jekk il-wajers tal-indikatur tad-direzzjoni oriġinali ġew mgħoddija MINN ġol-housings tal-iswiċċi:** Neħħi l-indikaturi tad-direzzjoni mill-assemblaġġ tal-lieva tal-brejk ta' quddiem (l-ghoq tal-mera) u ħallihom jiddendlu mill-housing tal-iswiċċi. Għatti jew inkella ipproteġi l-indikaturi tad-direzzjoni mill-ħsara sakemm jiġu installati aktar tard.

#### NOTA

Ara Figura 5. Iverifika li l-grommet il-kbir (7) ġie ppożizzjonat fuq l-iswiċċ u l-grupp tal-wajers tal-indikatur tad-direzzjoni, qrib it-tarf tal-iswiċċ.

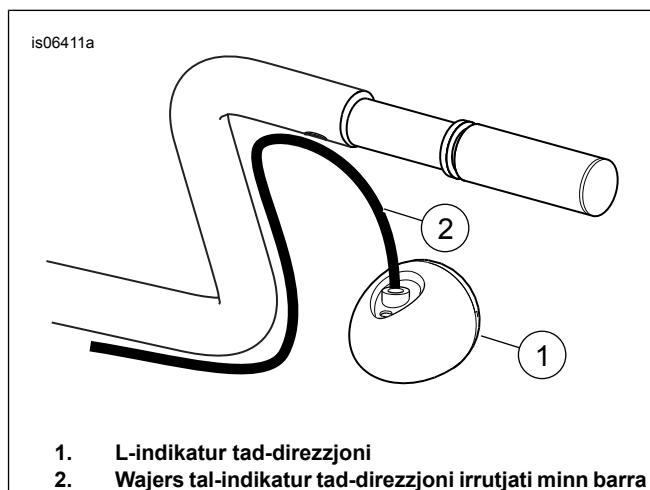

**Figura 4. Indikaturi tad-Direzzjoni Mmuntati fuq il-Manubriju Li Jeħtieġu Rilokazzjoni**

- Applika liega ħafifa ta' likwidu tas-sapun, prodott tat-tindif tat-twieqi jew lubrikant generali man-naħha tal-lemin tal-indikatur tad-direzzjoni u l-grupp tal-wajers tal-iswiċċ.
- Bil-manubriju mqiegħed fuq wiċċi lixx u artab, bit-truf tal-manku 'l fuq, daħħal bil-galbu l-grupp tal-wajers tal-iswiċċ tan-naħha tal-lemin fil-fetħha l-kbira fin-naħha ta' taħt tal-manubriju l-ġ didid u lejn il-fetħha l-kbira fiċ-ċentru tal-iżbarra.


## ▲ TWISSIJA

Igħbed bil-galbu l-wajers mit-toqba tal-manubriju biex tipprevjeni milli taqta' l-wajers. Wajers maqtugħin jistgħu jikkawżaw short circuits u ħsara lill-komponenti elettriċi tal-vettura, li jistgħu jikkawżaw telf ta' kontroll tal-vettura li jwassal għal mewt jew f'korriġment serju. (00418b)

7. Igħbed it-truf bit-tejp tal-grupp tal-wajers minn ġol-fetħa tal-ħruġ fiċ-ċentru tal-manubriju, sabiex iġġib il-housing tal-iswiċċ fil-pożizzjoni finali approssimattiva tiegħi. **TAQFILX** il-housing tal-iswiċċ mal-manubriju bħalissa.
8. Irrepeti Passi 4 sa 7 għall-grupp tal-wajers tal-iswiċċ tan-naħha tax-xellug. Ipproċedi għal **Pass 13**.

### NOTA

Dawn l-indikaturi tad-direzzjoni jeħtieġu rilokazzjoni lil hinn mill-manubriji. Irriloka f'dan il-ħin billi ssegwi l-istruzzjonijiet fil-kitt tar-riлокazzjoni x-xieraq.

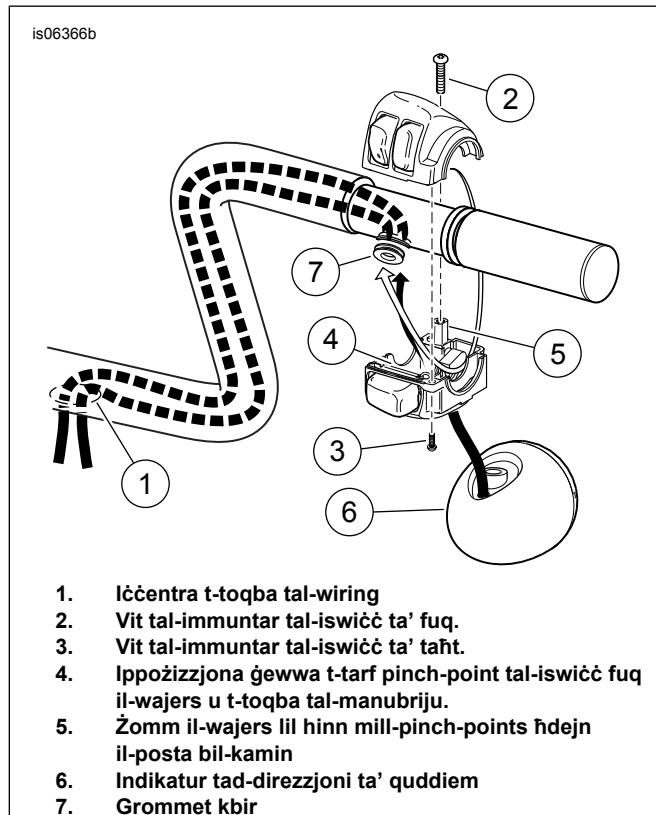

**Figura 5. Routing tal-Wajer tal-Indikatur tad-Direzzjoni u tal-Iswiċċ Minn Gol-Housing tal-Iswiċċ**


9. Jekk il-wajers originali tal-indikaturi tad-direzzjoni gew RILOKATI, jew m'hemm l-EBDA indikaturi tad-direzzjoni mmuntati fuq il-manubriju: Applika kisja ħafifa ta' sapun likwidu, prodott tat-tindif tat-twieqi, jew lubrikant generali fuq il-grupp tal-wajers tal- **iswiċċ** tan-naħha tal-lemin.
10. Ara Figura 6. Bil-manubriju mqiegħed fuq wiċċi lix u artab, bit-truf tal-manku 'l fuq, daħħal bil-galbu l-grupp tal-wajers tal-iswiċċ tan-naħha tal-lemin fil-fetħa l-kbira fin-naħha ta' taħt tal-manubriju l-ġdid u lejn il-fetħa l-kbira fiċ-ċentru tal-iżbarra.

## ▲ TWISSIJA

Igħbed bil-galbu l-wajers mit-toqba tal-manubriju biex tipprevjeni milli taqta' l-wajers. Wajers maqtugħin jistgħu jikkawżaw short circuits u ħsara lill-komponenti elettriċi tal-vettura, li jistgħu jikkawżaw telf ta' kontroll tal-vettura li jwassal għal mewt jew f'korriġment serju. (00418b)

11. Igħbed it-truf bit-tejp tal-grupp tal-wajers minn ġol-fetħa tal-ħruġ fiċ-ċentru tal-manubriju, sabiex iġġib il-housing tal-iswiċċ fil-pożizzjoni finali approssimattiva tiegħi. **TAQFILX** il-housing tal-iswiċċ mal-manubriju bħalissa.
12. Irrepeti Passi 9 sa 11 għall-grupp tal-wajers tal-iswiċċ tan-naħha tax-xellug.

is06366

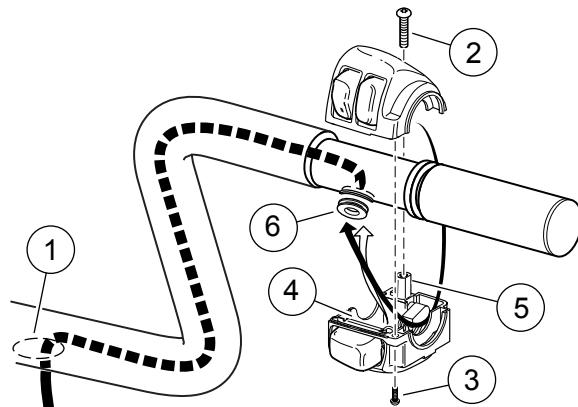

1. Iċċentra t-toqba tal-wiring
2. Vit tal-immuntar tal-iswiċċ ta' fuq.
3. Vit tal-immuntar tal-iswiċċ ta' taħt.
4. Ippożizzjona ġewwa t-tarf pinch-point tal-iswiċċ fuq il-wajers u t-toqba tal-manubriju.
5. Żomm il-wajers lil hinn mill-pinch-points ħdejn il-posta bil-kamin
6. Grommet kbir

**Figura 6. Ibdel ir-Routing tal-Wajer tal-Housing**

## ▲ TWISSIJA

Grommets f'kull waħda mit-toqob tal-wiring tal-manubriju għandhom jibqgħu fil-pożizzjoni wara li jitqabbi il-wiring minn ġol-manubriju. Thaddim mingħajr l-grommets f'posthom jista' jagħmel ħsara lill-wajers u jikkawżża short circuit li jista' jwassal għal mewt jew korriġment serju. (00416d)

13. Ghall-mudelli KOLLHA: Ara Figura 10 . Daħħal il-grommets tal-wajer tal-iswiċċ (3) f'postu fit-fetħiet tal-wajer tal-iswiċċ fil-manubriju.

**NOTA**  
Liega ħafifa ta' likwidu tas-sapun, prodott tat-tindif tat-twieqi jew lubrikant ta' użu ġenerali tista' tgħin fl-installazzjoni tal-grommet.

14. Ghall-mudelli kollha **HLIEF** il-mudelli Road King u Freewheeler tal-2008 u aktar tard: Ipproċedi għall-PROTEZZJONI TAL-WAJER .

## NOTA

### Għall-mudelli Road King tal-2008-2013:

TUŻAX is-sensur tat-twist grip OE mal-manubriju l-ġdid. Il-konnettur iż-żgħir l-aħħar fuq is-sensur OE muwiex kompatibbli ma' manubriji bil-wajers interni. Is-sensor OE IRID jiġi sostitwit b'Kitt tas-Sensur tat-Twist Grip (H-D Part Nru 32310-08, mibjugħi separatament). Ara Figura 11 u Tabella 3.

### Mudelli Road King u Freewheeler tal-2014 u aktar tard:

Erġa' uža s-sensur tat-twist grip tal-istokk bil-grupp tal-wajers ta' gewwa iktar żgħir.

Din l-installazzjoni mhix kompatibbli mal-mankijiet li jistgħu jiċċa ħalliex għalhekk il-wajers-tal-porzjon iktar qasir tal-manku (K) tas-sensur tat-twist grip MHUX SE JINTUŽA f'din l-installazzjoni. Dawk il-wajers jistgħu jitqassru u jiddawru bit-tejp sabiex tiġi evitata interferenza mal-installazzjoni, jew jitħallew miġbura u mdawra bit-tejp ġewwa l-manubriju.

15. Dawwar bit-tejp t-truf (L) tal-gruppi tal-harness tal-par iktar twil flimkien u b'mod issikkat bizzżejjed sabiex jiġu mgħoddija facilment ġol-manubriju. Applika liega ħafifa ta' likwidu tas-sapun, prodott tat-tindif tat-twiegħi jew lubrikant ta' użu generali mal- **kollezzjoni tal-wajers** tas-sensur tal-gripp tal-brim
16. Ara Figura 7. Għaddi l-gruppi tal-wajers tas-sensur tat-twist grip mit-tarf fil-manubriju tan-naħha tal-lemin u lejn il-fetħa l-kbira fiċ-ċentru tal-iżbarra waqt li ddaħħal it-tabs tal-indiċi fuq is-sensur tat-twist grip fl-islots fit-tarf tal-manubriju. Tabs u daħħlet ta' qisien differenti jipprevvjenu milli l-assemblaġġ jiġi installa b'mod inkorrett.

## NOTA

Is-sensur tal-gripp tal-brim għandu jiddaħħal kompletament għall-funzjoni korretta tiegħu.

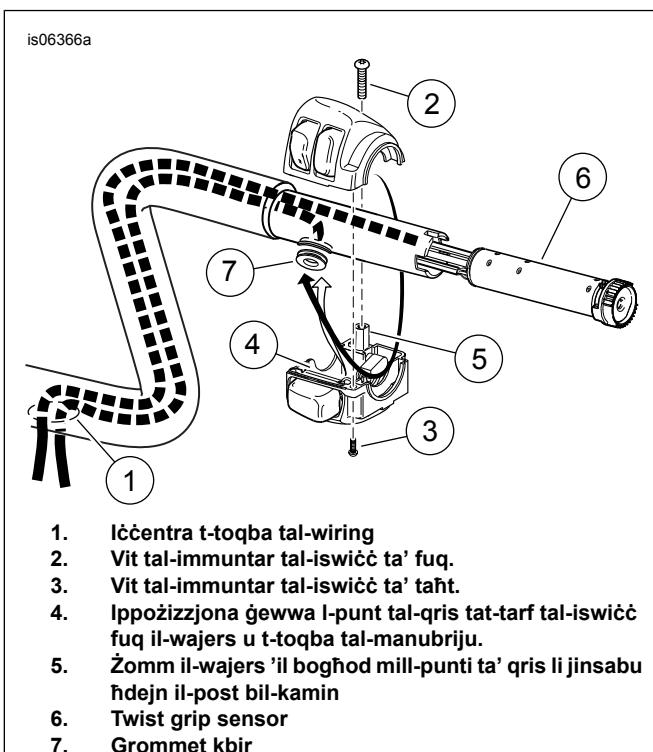


Figura 7. Il-Housing tal-Iswiċċ u r-Routing tal-Wajer tas-Sensur tat-Twist Grip (Softail tal-2008 u Iktar Tard)

## PROTEZZJONI TAL-WAJERS

### ▲ TWISSIJA

Wajers ħerġin miċ-ċentru tal-qiegħ tal-manubriju għandhom ikunu protetti mid-deteriorament bl-użu bi tubing li jiċċien bis-ħanġa fit-toqba mnejn joħroġ il-wajer fuq il-manubriju. Nuqqas milli tipprotegi l-wajers bi tubing li jiċċien jista' jikkawża short circuits u qtuġħi tal-wajers, li jistgħu jikkawżaw it-telf ta' kontroll tal-vettura li jwassal għal mewt jew f'korriġment serju. (00432c)

## NOTA

It-tubu li jiċċien bis-ħanġa fuq il-gruppi tal-wajers li joħroġ miċ-ċentru tal-qiegħ tal-manubriju għandu jiġi installat sabiex jipprotegi l-wajers mill-ħsara u minn ċirkwiti korti fit-toqba tal-ħruġ tal-wajers ta' fuq il-manubriju.

1. Bil-harnesses kollha miġbuda mill-fetħha taċ-ċentru tal-manubriju, u ż-żewġ housings tal-iswiċċ tal-manubriju (flimkien mal-indikatur tad-direzzjoni u s-sensur tat-twist grip, jekk mgħammra) illokati u pożżizzjoni b'mod korrett, installa shrink wrap mill-kittijiet varji biex tipprotegi l-wajers milli jingħorku fuq it-truf tat-toqba tal-ħruġ.

a. **Harnesses tal-iswiċċ tal-manubriju:** Ara Figura 10 . Aqta' l-biċċa kbira tat-tubi li jiċċienu bis-ħanġa (4) ta' 102 mm (4 pulzieri) mill-kitt tal-manubriju f'żewġ biċċiet indaqs, u żerżaq kull biċċa fuq grupp tal-wajers tal-iswiċċ fil-post tat-toqba tal-ħruġ tal-wajers tal-manubriju.

b. **Wajers tal-indikatur tad-direzzjoni:** Jekk applikabbli, aqta' l-biċċa ż-żgħira twila 102 mm (4 pulzieri) twila tat-tubi li jiċċienu bis-ħanġa (5) mill-kitt tal-manubriju f'żewġ biċċiet indaqs, u żerżaq kull biċċa fuq il-wajer tal-indikatur tad-direzzjoni fil-post tat-toqba tal-ħruġ tal-wajers tal-manubriju.

### Jekk Ikun Applikabbi:

### ▲ TWISSIJA

Kun żgur li ssegwi l-istruzzjonijiet tal-manifattur meta tuża l-UltraTorch UT-100 jew xi apparat ieħor ta' sħana radjanti. Nuqqas milli ssegwi l-istruzzjonijiet tal-manifattur jista' jikkawża nar, li jista' jwassal għal mewt jew korriġment serju. (00335a)

- Evita milli tidderiegi sħana lejn xi komponent tas-sistema tal-fjuwil. Sħana estrema tista' twassal għal nar li jaqbad bil-fjuwil/splużjoni li jirrizultaw f'meħġt jew f'korriġment serju.
- Evita milli tidderiegi sħana lejn xi komponent tas-sistema elettrika tħlief għall-konnetturi li fuqhom qed isir xogħol ta' heat shrink.
- Dejjem żomm idejk 'il bogħod miż-żona tal-ponta tal-ġħoddha u l-heat shrink attachment.
- 2. Uža heat gun jew apparat ta' tħiġi radjanti ieħor biex iċċekken it-tubu li jiċċien bis-ħanġa mal-gruppi tal-wajers.
- 3. **Għal mudelli mgħammra b'sensur tat-twist grip,** ara Figura 11 . Żerżaq it-tubi tal-kondjuvit tal-vinil (11) fuq il-wajers kollha tas-sensur tat-twist grip. Żerżaq bizzżejjed mit-tubi sal-punt fejn il-wajers johorġu mill-manubriju u sakemm jirkbuh. Aqta' l-parti jezda tat-tubi tal-kondjuvit biex tesponi l-labar tat-terminal tas-sensur (M).
- 4. Neħħi t-tejp mit-truf tal-gzuz tal-wajer.

- Iċċekkja għal kontinwità elettrika bejn il-manubriju u l-wajers kollha fil-gzuz ta' wajer. Il-kontinwità tindika short circuit, li jitlob eżaminazzjoni tal-wajers and routing fil-housing tal-iswiċċ.

## Installazzjoni tar-Riser u tal-Manubriju

### NOTA

Dan il-kitt jinkludi l-assemblaġġ tar-riser tal-manubriju li **għandu jiġi installati ma'** dan il-manubriju.

**Il-mudelli FXCW/C** se jeħtieġu x-xiri addizzjonali ta' żewġ qfieli għall-immuntar għall-riser (H-D Part Nru 3471) u żewġ lockwashers maqsuma (H-D Part Nru 7068) biex jibdlu dawk imneħħija u mormija qabel (ara Figura 2 Oġġetti 6 u 7).

**Il-mudelli Road King** se jeħtieġu x-xiri addizzjonali ta' kopertura tal-manubriju sabiex tiġi ssetjtata f'posta b'mod **laxx** qabel l-installazzjoni tar-riser. Il-koperturi huma disponibbli fil-krom (H-D Part Nru 55879-10 tal-2013 u precedenti, H-D Part Nru 55800289 tal-2014 u iktar tard) jew iswed (H-D Part Nru 55881-10 tal-2013 u precedenti, H-D Part Nru 55800290 tal-2014 u iktar tard) biex jaqblu jew jikkun trastaw mar-riser u mal-manubriju.

- Flimkien ma' dan, il-**mudelli FLHRS** se jeħtieġu x-xiri ta' strixxa tat-trimm (H-D Part Nru 67868-03).
- Mudelli tal-Australja, Braziż, Ingilterra, Ewropa u Ġappu tal-2013 u iktar tard** se jeħtieġu x-xiri addizzjonali ta' żewġ qfieli b'ras ċatta kontra t-tbagħbijs ta' #10-24 x 1/2 pulzieri (H-D Part Nru 2935A).

- Mudelli KOLLHA:** Ara Figura 10 . Installa riser tal-manubriju **ġdid** skont l-istruzzjonijiet fil-kitt tar-riser.
  - Igħor il-ħardwer tal-iżolament tar-riser fl-istess konfigurazzjoni li tnejha qabel.
  - Mudelli Road King:** Ara Figura 8 . Poġġi l-kopertura tal-manubriju (1), orjentat kif muri, fuq il-lokk tal-furketta (2).
  - Daħħal is-saqajn tal-baži tar-riser (3) mit-toqob fil-kopertura tal-manubriju, u orbot ir-riser mal-boltijiet tal-immuntar imneħħija qabel. Tissikkax għal kolloxb bħalissa.

### NOTA

**Il-mudelli KOLLHA:** Orientazzjoni tipika tal-manubriju tqiegħed il-pjan tar-riser tal-manubriju (5) parallel mal-frieket ta' quddiem tal-vettura; madankollu, ir-regolamenti statali jew lokali jistgħu jiddettaw il-limiti tal-ġħoli tal-manubriju. Irričerka u aġġusta kif xieraq.

- Installa l-manubriju (4) mal-baži tar-riser, waqt li tirrutja l-gruppi tal-wajers l-isfel għal got-toqba taċ-ċentru tal-baži tar-riser, il-kopertura tal-manubriju (jekk mgħammra) u l-fetħa ovali l-kbira tal-bracket tal-furketta ta' fuq (triplae tree).
- Poġġi l-manubriju maž-żoni kkusksjati (6) iċċentrali fuq il-baži tar-riser. Installa l-klamp tar-riser (7) u l-qfieli tal-klamp (8, 9) skont l-istruzzjonijiet tal-kitt tar-riser, iżda ma tissikkahomx għal kolloxb bħalissa.

- Bil-manubriju ċċentrat u orjentat, issikka l-qafliet tal-klamp tar-riser.

Momentum: 20,3–24,4 N·m (15–18 ft-lbs) *Vit bir-ras tas-socket hex*


- Issikka l-par tal-qfieli ta' quddiem l-ewwel, imbagħad il-par ta' wara. Issikka għall-istess valuri għat-tieni darba biex taċċerta li hemm distribuzzjoni adegwata tat-tagħbija tal-klamp tar-riser.

Momentum: 20,3–24,4 N·m (15–18 ft-lbs) *Vit bir-ras tas-socket hex*

- Neħħi l-boltijiet tal-immuntar tal-**baži tar-riser wieħed**, applika ffit qatriet ta' Loctite 271 - Aħmar mal-kamini 4-6 li huma l-eqreb lejn it-tarf, u installahom.

- Issikka l-boltijiet tal-immuntar tal-baži tal-riser għal.

Momentum: 41–54 N·m (30–40 ft-lbs) *hex head bolt (rasu forma esagonali)*

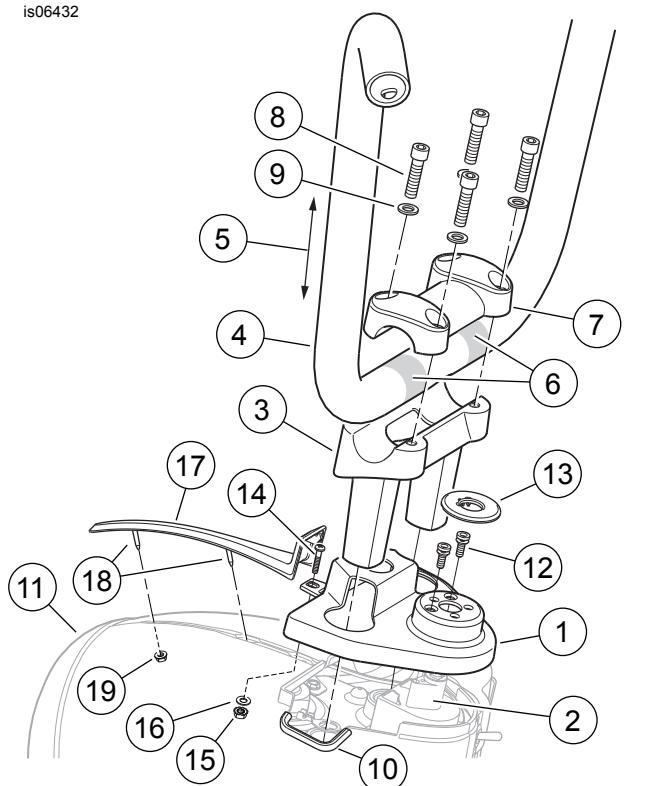

1. Kopertura tal-manubriju
2. Lokk tal-furketta:
3. Baži tar-riser
4. Manubriju
5. Pjan tar-riser tal-manubriju
6. Žona kkusksjata (2)
7. Klamp tar-riser
8. Vit tal-klamp (4)
9. Washer tal-klamp (4)
10. Protettur tat-truf (2)
11. Gondola tal-fanal ta' quddiem
12. Vit tal-kopertura tal-manubriju (2)
13. Pjanča tal-lokk tal-furketta
14. Vit ta' quddiem tal-kopertura tal-manubriju
15. Skorfina
16. Washer čatt
17. Strixxa tat-trimm tal-gondola
18. Stud tal-weld (2)
19. Skorfina tal-flang

Figura 8. Konfigurazzjoni tar-Riser tal-Manubriju FLHR Ape

## Kontroll tal-Idejn u l-Installazzjoni tal-Housing tal-Wajer tal-Iswiċċ

1. **Għall-mudelli kollha BARRA r-Road King tal-2008 u iktar tard:** Irreferi għall-manwal tas-servizz, u segwi l-istruzzjonijiet biex tinstalla l-kejbils tal-kontroll tal-aċċelleratur il-ġoddha (mixtri separatament) u l-assemblaġġ ġdid (mixtri separatament) jew tagħmir originali tal-komma tal-manku/aċċelleratur tal-lemin. **Għall-mudelli Road King u Freewheeler tal-2008 u aktar tard:** Irreferi għall-manwal tas-servizz, u segwi l-istruzzjonijiet biex tinstalla s-(sensur tat-twist grip kompatibbli, mixtri separatament) ġdid jew il-komma tal-manku/aċċelleratur tal-lemin.

2. Aġġusta l-pożizzjoni tal-housing tal-iswiċċ u l-assemblaġġ tal-lieva tal-brejk fuq il-manubriju ghall-kumdità tas-sewwieq. Il-master cylinder tal-brejk irid ikun bejn wieħed u ieħor f'livell orizzontali filwaqt li l-vettura tkun fuq l-istand tal-ġenb.

3. Issikka l-viti tal-klamp tal-lieva tal-brejk ta' **fuq l-ewwel imbagħad dawk ta' taħt**. Issikka.

Momentum: 8,1–12,2 N·m (72–108 in-lbs) Vit TORX head (vit b'ras TORX)

4. Issikka l-viti tal-housing tal-iswiċċ **l-ewwel ta' taħt imbagħad dawk ta' fuq**. Dan mhux se jħalli l-ebda spazju fil-housing tal-iswiċċ fuq in-naħha ta' quddiem tal-mutur għall-aħjar dehra.

Momentum: 4–5,1 N·m (35–45 in-lbs) Vit TORX head (vit b'ras TORX)

5. Iverifika li l-cover tal-manku tal-lemin/throttle iddur u terġa lura mingħajr xkiel u ma teħilx mal-manubriju jew il-kopertura tas-swiċċ.

### NOTA

Jekk il-mankijiet tal-manubriju huma disinjati, allinja d-disinn fuq il-manku tax-xellug mad-disinn fuq il-manku tal-lemin waqt li t-throttle ikun fil-pożizzjoni kompletament magħluqa.

6. Installa manku tal-manubriju (mixtri separatament) jew tagħmir originali fuq it-tarf tax-xellug tal-manubriju l-ġdid skont il-folja tal-istruzzjonijiet tal-manku tal-manubriju jew il-manwal tas-servizz.

7. Irreferi għall-manwal tas-servizz biex aġġusta l-pożizzjonijiet tal-housing tal-iswiċċ u l-assemblaġġ tal-lieva tal-brejk fuq il-manubriju għall-kumdità tas-sewwieq.

8. Issikka l-viti tal-klamp tal-lieva tal-klaċċ **l-ewwel ta' fuq imbagħad dawk ta' taħt**. Issikka.

Momentum: 8,1–12,2 N·m (72–108 in-lbs) Vit TORX head (vit b'ras TORX)

9. Issikka l-viti tal-housing tal-iswiċċ **l-ewwel ta' taħt imbagħad dawk ta' fuq**. Issikka.

Momentum: 4–5,1 N·m (35–45 in-lbs) Vit TORX head (vit b'ras TORX)

10. Irreferi għall-manwal tas-service u imxi mal-istruzzjonijiet biex tinstalla l-kejbils tal-klaċċ b'tul xieraq (mixtri separatament).

### ⚠ TWISIJA

Is-sigurtà tas-sewwieq tiddependi fuq l-installazzjoni korretta ta' dan il-kit. Installazzjoni min-naħha tal-aġġent hija meħtieġa għal vetturi li għandhom brejkijiet bl-ABS. L-installazzjoni xierqa ta' dan il-kit teħtieg l-użu ta' għoddha speċjali li hija disponibbli biss għand aġġent tal-Harley-Davidson. Service hażin lis-sistema tal-brejkijiet jista' jaftetwa hażin il-prestazzjoni tagħhom, u dan jista' jwassal għal mewt jew korriġġen serju. (00578b)

### ⚠ TWISIJA

Ibdel il-gaskits tal-linjal tal-brejk. L-użu mill-ġdid tal-gaskits originali jista' jwassal għal ħsara fil-brejkijiet u għat-telf tal-kontroll, li jista' jirriżulta f'mewt jew korriġġen serju. (00318a)

## AVVIŽ

**Evita t-tinxxija. Kun žgur li gaskits, banjo bolt(s), linji tal-brejk u t-toqba tal-caliper huma nodfa u mingħajr īxsara qabel l-assemblagg. (00321a)**

11. Bil-galbu spezzjona l-linji tal-brejk il-ġoddha (mixtrija separatament) għal xi īxsara jew difetti, u ibdel jekk bil-ħsara. Installa l-linja tal-brejk skont l-istruzzjonijiet tal-manwal tas-service u l-istruzzjonijiet inkluži mal-linji tal-brejk.
12. Agħmel bleeding tal-brejks skont l-istruzzjonijiet fil-manwal tas-service.

## ▲ TWISSIJA

**Meta kwalunkwe komponent tal-brejk idrawliku, linja jew konnessjoni jinhall jew mibdul fuq mutur bl-ABS, Id-Digital Technician II għandu jintuża waqt il-proċedura tal-bleeding tal-brejk sabiex jivverifika li l-arja kollha tneħħiet mis-sistema. Nuqqas milli tagħmel bleed lis-sistema tal-brejkijiet jista' jaffettwa hażin l-ibbrejkjar, u dan jista' jwassal għal mewt jew korriġent serju. (00585c)**

## RIKONNESSJONI ELETTRIKA

1. Imxi mar-routing imsemmi mal-passi ta' żärmar sakemm il-wajers tal-kontroll tal-manubriju jilħqu l-housings tal-konnetturi tal-wajer tal-iswiċċ tal-harness ewljeni tal-vettura. **Mudelli Dyna u Softail:** taħt it-tank tal-fjuwil, irrutja l-grupp tal-wajers tal-iswiċċ tax-xellug tul in-naħha tax-xellug tas-sinsla tad-dahar tal-qafas u l-grupp tal-wajers tal-iswiċċ tal-lemin tul in-naħha tal-lemin tas-sinsla tad-dahar. **Mudelli Road King u Freewheeler:** ma-naħha ta' ġewwa tal-gondola tal-fanal ta' quddiem jew madwar l-isteer head tal-qafas. Installa kwalunkwe klipps jew gwidi tal-wajer li ġew miżmuma waqt iż-żärmar.

### NOTA

*Mudelli Dyna tal-2007-2011, mudelli Softail tal-2007-2010 u mudelli Road King tal-2007-2013 jużaw konnetturi Molex. Vetturi tal-2006 u qabel jużaw konnetturi Deutsch. Irreferi għas-sezzjoni tal-konnetturi ix-xieraq fl-appendiċi tal-manwal tas-service għall-proċeduri ta' konnessjoni.*

2. Kif ikun meħtieġ, irreferi għan-noti magħmula matul il-passi ta' tneħħija, u t-taqsimha tal-konnetturi u d-dijagramma tal-wajers il-korretti fl-appendiċi tal-manwal tas-servizz. Daħħal kull terminal mill-grupp tal-wajers tal-iswiċċ tan-naħha tax-xellug fil-kavità l-korretta tal-housing tal-konnetturi il-griz bi tmien direzzjonijiet jew b'sitt direzzjonijiet li tneħħha qabel. Daħħal kull terminal mill-grupp tal-wajers tal-iswiċċ tan-naħha tal-lemin fil-kavità l-korretta tal-housing tal-konnetturi l-iswed b'sitt direzzjonijiet li tneħħha qabel.

### NOTA

*L-estensjonijiet tal-harness tal-wajer (mixtrija separatum) jistgħu jkunu meħtieġa biex jestendu l-harnesses tal-wajer tal-iswiċċ biex jilħqu l-harness principali tal-vettura.*

3. Qabbad il-pern tal-kontroll tal-manubriju u l-housings tas-sokit tan-naħha tax-xellug. Qabbad il-pern tal-kontroll tal-manubriju u l-housings tas-sokit tan-naħha tal-lemin.

## 4. Għall-mudelli b'indikaturi tad-direzzjoni mmuntati fuq il-manubriju:

- a. Irreferi għan-noti magħmula matul il-passi ta' tneħħija, u t-taqsimha tal-konnetturi u d-dijagramma tal-wajers il-korretti fl-appendiċi tal-manwal tas-servizz. Daħħal kull terminal mill-indikaturi tad-direzzjoni fil-kavità l-korretta tal-housing tal-konnetturi l-iswed b'sitt direzzjonijiet Multilock li tneħħha qabel.
- b. Segwi r-routing innutat qabel mal-konnetturi tal-indikatur tad-direzzjoni tal-harness ewljeni tal-vettura. *Estensjoni tal-harness tal-wajer ta' indikatur tad-direzzjoni (mixtrija separatum) tista' tkun meħtieġa biex testendi l-harness tal-wajer tal-iswiċċ biex jilħaq l-harness principali tal-vettura.*
- c. Qabbad il-pinn Multilock b'sitt direzzjonijiet u l-housings tas-sokit.
- d. Installa kwalunkwe klipps u/jew gwidi tal-wajer li ġew miżmuma qabel.
5. **Għall-mudelli kollha BARRA r-Road King tal-2008 u iktar tard:** Ipproċedi għall-**ASSEMBLAGG FINALI**. **Għall-mudelli Road King tal-2008-2013:** Qabbad il-pinn tal-kontroll tal-housing tal-konnetturi awtomatiku tal-velocità bi tliet direzzjonijiet u l-housings tas-sokit fi ħdan il-gondola skont l-istruzzjonijiet fil-manwal tas-servizz.
6. Ġib l-housing tal-pern Molex iswed b'sitt direzzjonijiet (8) mill-komponenti tas-Sensur. Daħħal kull terminal tal-pern (M) mis-sensur tat-twist grip fil-kavità l-korretta tal-housing tal-pern kif ġej: Mill-kondjuwit l-**isfar**, Mill-kondjuwit l-**iswed**,
  - a. Il-wajer ISWED ġo kavità 1
  - b. Il-wajer BLU ġo kavità 2
  - c. Il-wajer AħMAR ġo kavità 3
  - a. Il-wajer ISWED ġo kavità 4
  - b. Il-wajer ABJAD ġo kavità 5
  - c. Il-wajer AħMAR ġo kavità 6
7. Qabbad il-housing tal-pern Molex six-way mis-sensur tat-twist grip għall-housing tas-sokit iswed six-way ġewwa l-gondola. Ippożizzjona t-tubi tal-PVC installati qabel biex tipprevjeni t-twebbis tal-wajers tas-sensur tat-twist grip ġewwa l-gondola

## ASSEMBLAGG FINALI

### ▲ TWISSIJA

**Meta tagħti service lis-sistema tal-karburant, tpejjix jew tippermettix li jkun hemm fjamma miftuħha jew xrar fil-vičinanzi. Il-gażolina hija estremament fjammbabbli u tisplodi faċiement, u tista' twassal għal mewt jew korriġent serju. (00330a)**

## Mudelli Dyna u Softail

1. Installa t-tank tal-fjuwil skont l-istruzzjonijiet tal-manwal tas-service. Ipproċedi għall-**"KONTROLL TAS-SIGURTÀ"**.


## Mudelli Freewheeler

1. Jekk maħluu jew imneħħi, installa t-tank tal-fjuwil. Ara l-Manwali tas-Servizz.

- Ara l-manwal tas-servizz u installa l-gondola tal-fanal ta' quddiem u l-fanal ta' quddiem.
- Ara l-manwal tas-servizz biex tinstalla l-fanal ta' quddiem fil-gondola.
- Install l-windskrin, jekk mgħammar.
8. Ara l-manwal tas-servizz biex tinstalla l-fanal ta' quddiem fil-gondola.
9. Installa l-windskrin, jekk mgħammar.

## Mudelli Road King

- Jekk maħluu jew imneħħi, installa t-tank tal-fjuwil skont l-istruzzjonijiet tal-manwal tas-servizz.
- Ara Figura 8 . Biex tevita ħsara possibbli lill-firrodi tal-brejk, ivverifika li l-protetturi tat-truf (10) jibqgħu installati fuq it-truf ta' ġewwa tal-gondola tal-fanal ta' quddiem (11). Issostitwixxi l-protetturi tat-truf jekk huma neqsin, imxaqqa jew bil-ħsara.
- Ara Figura 9 . Illaxxa ż-żewġ skorfini tal-acorn li jorbtu n-nofs tax-xellug tal-gondola (ara l-vleġeg). Irrepeti għan-nofs tal-lemin tal-gondola.

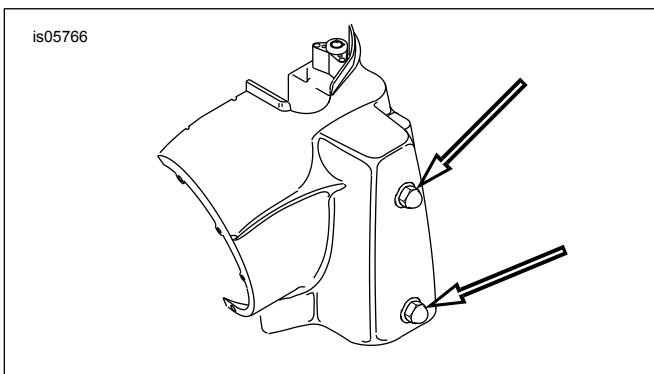

**Figura 9. Qfieli tal-Gondola tal-Fanal ta' Quddiem (Mudelli FLHR)**

- Ara Figura 8 . Aqfel kopertura tal-manubriju ġidida (1) mal-mekkaniżmu tal-lokk tal-furketa (2). **Għall-mudelli tal-Amerika ta' Fuq u l-mudelli internazzjonali tal-2014 u iktar tard:** uža iż-żewġ viti b' ras ċatta (12) mnejha qabel. Issikka l-viti b'rás ċatta. **Għall-mudelli tal-2013 u dawk preċedenti tal-Australja, il-Brazil, l-Ingilterra, l-Ewropa u l-Ġappun:** uža żewġ viti specjalji ġodda (H-D Part Nru 2935A, mixtriha separatamente). Issikka l-viti (12) sakemm l-irjus break-away jinqalghu.
- Agħfas il-pjanċa tal-illok kjar tal-furketa originali (13) f'posta fuq l-kopertura tal-manubriju.
- Daħħal il-vit (14, imneħħi qabel) mit-toqba fuq in-naħha ta' quddiem tal-kopertura tal-manubriju u n-naħha ta' fuq tal-gondola tal-fanal ta' quddiem (11). Daħħal idek ġewwa l-gondola u installa l-iskorfinha (15) u l-washer c-ċatt (16) fuq l-kamini tal-vit. Issikka.
- Momentum: 1,1–2,3 N·m (10–20 in-lbs) Vit Phillips
- Daħħal il-ganċ tal-istrixxa tat-trimm (17) fl-islot fuq il-kopertura tal-manubriju. Daħħal l-istuds tal-iwweldjar (18) fuq l-istrixxa tat-trimm fit-toqba fin-naħha ta' fuq tal-gondola tal-fanal ta' quddiem, u daħħal idek ġewwa l-gondola biex tinstalla l-iskorfinha tal-flang (19). Issikka.
- Momentum: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs) nut tal-flang hex

## VERIFIKA TA' SIGURTÀ

### ▲ TWISSIJA

Kun cert li l-istering huwa merhi u tieles minn kull interferenza. Interferenza mal-istering tista' tirriżulta fit-telf tal-kontroll tal-vettura u l-meħwt jew korriġment serju. (00371a)

- Kun żgur li wajers, cables tal-klaċċ, throttle/idle cables u l-linji tal-brake ma jingibdux b'mod issikkat meta l-manubriji jiġu mdawrin kompletament lejn in-naħha tal-lemin u tax-xellug tal-waqfiet tal-furketa.

### NOTA

Ivverifika li l-iswiċċ taċ-ċavetta tal-ignition qiegħed fil-pożizzjoni OFF qabel teħmeż il-kejbils tal-batterija.

### ▲ TWISSIJA

Ikkonnettja tal-kejbil požittiv (+) tal-batterija l-ewwel. Jekk il-požittiv (+) tal-kejbil jikkuntattja l-ground li jkun bil-kejbil negattiv (-) konness miegħu, ix-xrar li jirriżulta jista' jikkawża l-isplużjoni tal-batterija, li jista' jwassal għal mewt jew korriġment serju. (00068a)

- Irreferi għall-manwal tas-servizz u segwi l-istruzzjonijiet biex tqabbar il-kejbils tal-batterija (il-kejbil tal-požittiv l-ewwel). Applika kisja ħafifa ta' lubrikant tal-kuntatt elettriku ta' Harley-Davidson (H-D Part Nru 99861-02), petroleum jelly (vażelina) jew materjal li jittardja l-korrużjoni fuq it-terminali tal-batterija.

### ▲ TWISSIJA

Kun żgur li d-dwal kollha u l-iswiċċiċi jaħdmu sew qabel ma thaddeem il-mutur. Viżibilità fqira tas-sewwieq tista' twassal għal mewt jew korriġment serju. (00316a)

- Dawwar l-iswiċċ taċ-ċavetta tal-ignition fuq IGNITION, imma tqabbar il-kejbils il-mutur. Ittestja kull swiċċ tal-manubriju biex tara li qed jaħdmu tajjeb.
- Dawwar il-manubriju lejn ix-xellug jew il-lemin tal-waqfiet tal-istering, sabiex tittestja l-funzjonijiet tal-kontroll tal-manubriju fuq kull waqfa.
4. Haddem il-lieva tal-idejn tal-brejk ta' quddiem sabiex tittestja l-operazzjoni tal-fanal tal-brejk.

### ▲ TWISSIJA

Wara l-installazzjoni tas-sedil, iġbed 'il fuq is-sedil biex tiżgura li jkun illokkiż f'postu. Waqt is-sewqan, sedil laxx jista' jiċċaqlaq u jikkawża t-telf tal-kontroll, li jista' jwassal għal mewt jew korriġment serju. (00070b)

- Irreferi għall-manwal tas-service u segwi l-istruzzjonijiet biex tinstalla s-sedil.

Qabel ma tistartja l-magna, kun żgur li l-kontroll tat-throttle jingibed lura lejn il-pożizzjoni idle wieqfa rilaxxat. L-kontroll tat-throttle li ma jhallix il-magna milli jirritorna awtomatikament għall-idle jista' jwassal għal telf ta' kontroll, li jistgħu jirriżulta f'mewt jew korriġent serju. (00390a)

Wara t-tiswija tas-sistema tal-brejk, ittestja l-brejkijiet f'veloċitā baxxa. Jekk l-brejkijiet mhux qed joperaw tajjeb, l-itteżżejjar f'veloċitajiet għoljin jista' jikkawża t-telf ta' kontroll, li jista' jirriżulta f'mewt jew korriġent serju. (00289a)

## PARTS TAS-SERVICE

Tabella 2. Parts tas-Service: Kittijiet tal-Manubriju Fat Ape u Fat Mini-Ape

Kitt	Item	Deskrizzjoni (Kwantità)	In-Numru tal-Part
Kittijiet 55857-10B, 55801315 Manubriju Fat Ape (Finitura Satin Black)	1	Manubriju, Fat Ape, 0.3 m (12-il pulzier) għoli, (Satin Black)	Mhux mibjugħha separatament
	2	Kitt tar-Riser tal-Manubriju One-Piece Fat (Iswed)	56931-10
Kittijiet 55859-10B, 55801311 Manubriju Fat Mini Ape (Finitura Satin Black)	1	Manubriju, Fat Mini Ape, 0.3 m (12-il pulzier) għoli, (Satin Black)	Mhux mibjugħha separatament
	2	Kitt tar-Riser tal-Manubriju One-Piece Fat (Iswed)	56931-10
Kittijiet 56832-04C, 55801313 Manubriju Fat Mini Ape (Finitura tal-krom)	1	Manubriju, Fat Mini Ape, 0.4 m (16-il pulzier) għoli, (Krom)	Mhux mibjugħha separatament
	2	Kitt tar-Riser tal-Manubriju One-Piece Fat (Krom)	56929-10
Kits 56942-10B, 55801317 Manubriju Fat Ape (Finitura tal-krom)	1	Manubriju, Fat Ape, 0.4 m (16-il pulzier) għoli, (Krom)	Mhux mibjugħha separatament
	2	Kitt tar-Riser tal-Manubriju One-Piece Fat (Krom)	56929-10
Items komuni għall-kittijiet KOLLHA	3	Grommet tal-manubriju, kbir (2)	11386
	4	Tubu li jiċċien bis-ħana, kbir	72162-02
	5	Tubu li jiċċien bis-ħana, żgħir	72165-02

Oġġetti msemmija fit-test, imma mhux inkluži fil-kitt:

A	Cup washer tat-tagħmir originali (OE), ta' fuq (installa n-naħha ċatta fuq) (2)
B	Bushing OE (4)
C	Spazjatur OE (2)
D	Cup washer OE, ta' taħbi (installa n-naħha ċ-ċatta isfel) (2)
E	Washer ċatt OE (2)
F	Lockwasher maqsum OE (2)
G	Wajer tal-ert OE
H	Lockwasher bis-snien interni OE
I	Vit tal-immuntar tar-riser OE (2)
J	Fetha kbira tal-wajer (2)

## PARTS TAS-SERVICE

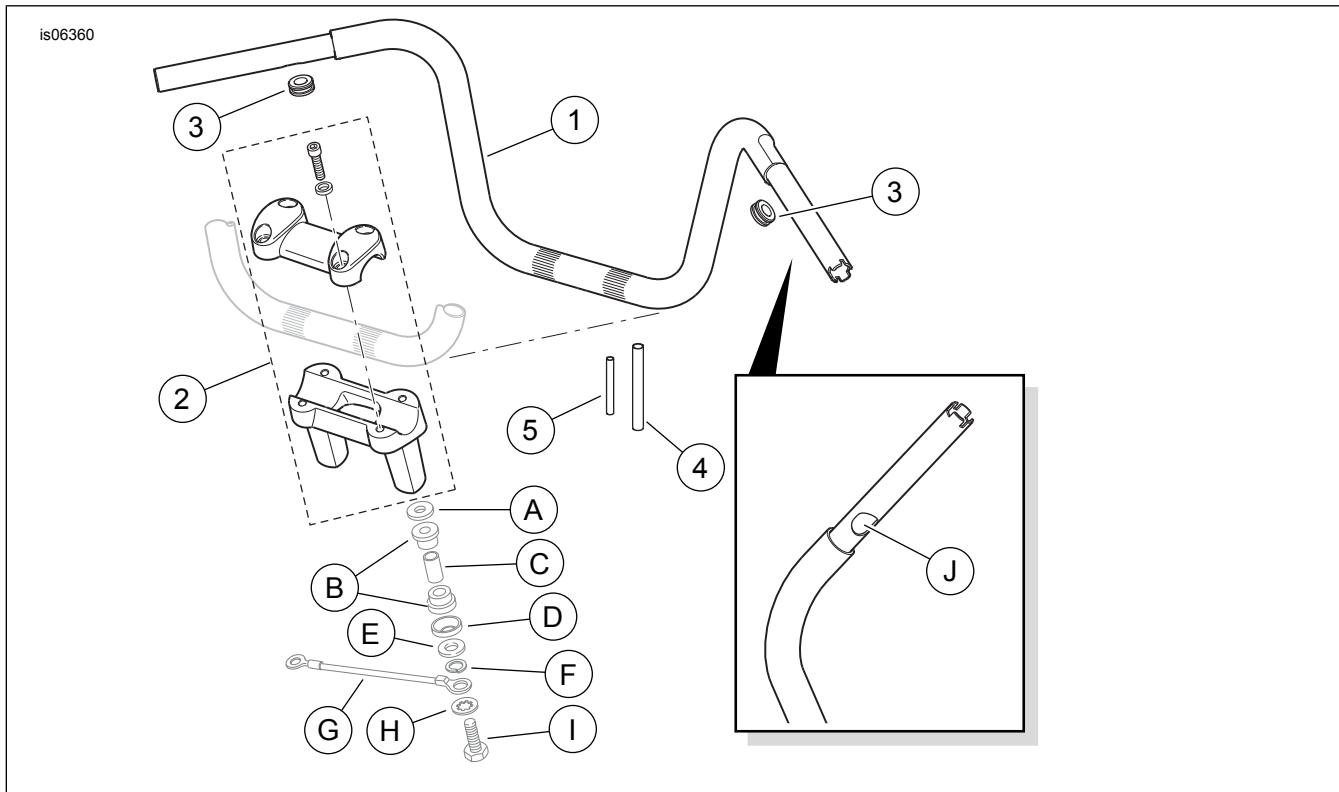


Figura 10. Parts tas-Service: Kittijiet tal-Manubriju Fat Ape u Fat Mini-Ape

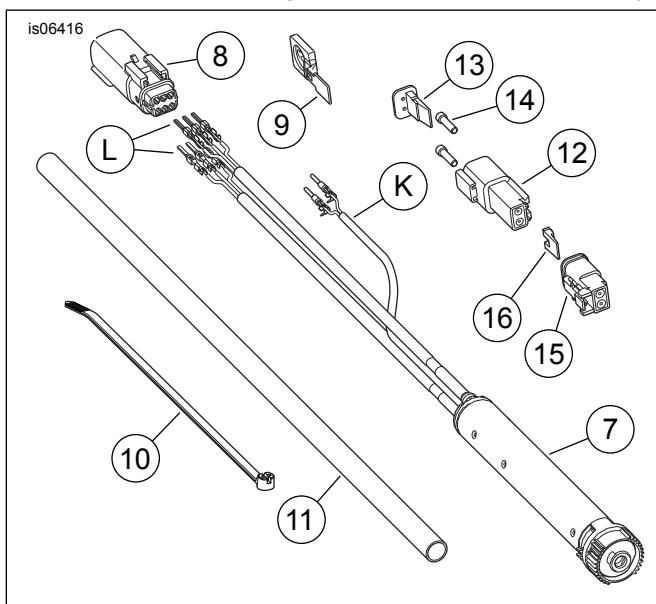


Figura 11. Parts tas-Servizz:Kitt tas-Sensur tat-Twist Grip (32310-08)

Tabella 3. Parts tas-Service: Kitt tas-Sensur tat-Twist Grip (32310-08)

Item	Deskrizzjoni (Kwantità)	In-Numru tal-Part
11	Tubing, PVC	Mhux mibjugħha separatament
<b>Oġġetti użati b'Manki Msahħha biss:</b>		
12	Housing tas-sokit, two-way	72112-94BK
13	Lokk sekondarju, żewġ direzzjonijiet housing tas-sokit	72152-94
14	Pern tas-Sigill (plugg) (2)	72195-94
15	Housing tal-pern, two-way	72102-94BK
16	Lokk sekondarju, żewġ direzzjonijiet housing tal-pinn	72142-94
<b>L-oġġetti msemmija fit-test:</b>		
K	Wajer tal-manku msahħan u terminal tas-sokit (2)	
L	Terminal tal-pin tas-sensur tat-twist grip (6)	

Tabella 3. Parts tas-Service: Kitt tas-Sensur tat-Twist Grip (32310-08)

Item	Deskrizzjoni (Kwantità)	In-Numru tal-Part
<b>Oġġetti għas-Sensur tat-Twist Grip:</b>		
7	Sensur, twist grip (TGS)	Mhux mibjugħha separatament
8	Housing tal-pern, six-way	72188-07BK
9	Ankra, konnrettur T-stud	73212-07
10	Cinga tal-kejbil	10006