

说明

94100062

2019-01-31



BOOM! AUDIO的下部挡风板扬声器安装套件

概述

该套件中的Boom! [™]音频系统扬声器搭配Stage I或Stage II系统使用。

这些扬声器的设计用于安装在Twin-Cooled[™]型号的下部挡风板中。

套件编号

76000734, 76000957

车型

关于车型适配信息,请参见P&A零售目录或访问www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅限英文)。

安装要求

FLHXSE型号需要模板和盖套件(零件编号76000734)。

先后或同时安装Stage I或Stage II挡风板放大器套件。

FLTRUSE和FLHTCUTG型号需要跳线(零件编号69200489)和互联(零件编号69200714)。

带StageI的摩托车需要扬声器套件来支持六个或八个扬声器。

带Stage II的摩托车 购买Lower Amplifier套件(零件编号76000277A)。LowerSpeaker安装套件(零件编号76000586)。

2015和较新的FLXSE必须使用该套件中的模板进行放大器安装。

注意

必须由哈雷戴维森经销商更新收音机EQ后才能操作音频系统。 在更新收音机EQ之前操作音频系统会立即损坏扬声器。(00645d)

关于使用Digital Technician®II诊断工具更新收音机EQ:

- · 建议在安装扬声器之前进行更新
- · 在操作音频系统之前必须进行。
- · 仅在哈雷戴维森授权经销商处有售。

▲警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具,可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要该年款/车型摩托车 维修手册。哈雷戴维森经销商处有售。

电气过载

注意

添加过多的电气附件可能使摩托车的充电系统过载。若任一时间同时工作的全部电气附件消耗的电流超出车辆的充电系统能够产生的电流,可导致电池放电并造成车辆电气系统的损坏。(00211d)

▲警告

安装任何电气附件时,一定要确保不超过保护要修改的受影响 电路的保险丝或断路器的最大额定安培值。超过最大安培值可 导致电气故障,从而有可能造成死亡或重伤。(00310a)

与此套件一起安装的放大器需要电气系统额外提供高达8安的电流。

套件内容:

参见图4和表1。

准备

▲警告

为了防止车辆意外启动而造成死亡或重伤,请先拆下主保险丝,然后再继续。(00251b)

- 1. 参见维修手册。拆下保险丝。
- 2. 所有型号:如果同时安装Stage I或Stage II放大器扬声器套件,,立即完成挡风板安装。
- 3. 卸下并丢弃两个下部挡风板检修门。
- 4. 拆下外侧挡风板。参见维修手册。
- 5. Stage I: 安装扬声器扩展套件。
- 6. Stage II: 拆下右侧边箱。拆下座椅。拆下侧盖。参见维修手册。

安装扬声器

- 1. 参见图4。Stage I:将线束(10)上的小端子引线路由到较低的挡风板。Stage II:不使用线束(10)。废弃线束根据放大器安装套件中的说明对车辆侧线束进行布线。不要在下部挡风板上钻任何洞。
- 2. 沿着主线束将线束路由至转向头的右侧。
- 牵引线束穿过挡风板。确定不会干扰转向。允许大约14英寸的线在下部挡风板舱内。
- 4. 找到扬声器。安装时,找到外侧的高音扬声器。
- 参见图1。牵引线穿过小型开口(2)。防止电线与通风口(4)接触和通风口控件(3)接触。
- 6. 在另一侧重复此操作。
- 7. 安装通向扬声器背部的交叉板的线束。留出足够的松弛度, 便于使扬声器移除,以检修冷却剂瓶。

- 8. 在另一侧重复此操作。
- 9. 使用线缆扎带(5)固定导线。
- 10. 将扬声器卡扣到位。

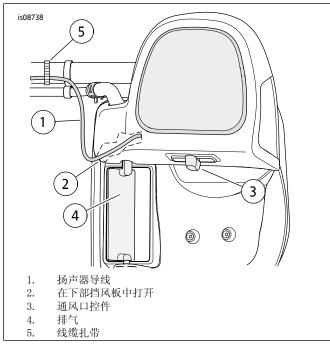


图1。扬声器导线布设

安装放大器

Stage I:

除了CVO Ultra和Trike以外的所有型号: 找到主放大器的连接器[313]后扬声器输出。

将[313]连接到线束(10)。参见图4。转至完成部分。

CVO Ultra和Trike: 在乘客座椅背后将6920714(除非已经就位)插入连接器[162]。

将插座侧4路连接到扬声器扩展线束音频[297],并将4路引脚侧连接到69200489跳线的插座侧。将69200489跳线的引脚侧从此套件(10)连接至线束。

除非事先安装,否则将车辆连接器[296](座椅下的4路引脚侧 Molex)连接到扬声器扩展套件的296(4路插座侧)。

Stage II:

注意

所有车型: 双向高音喇叭连接器[36RT和37LT]不用于 stage II 应用。用胶带覆盖连接器末端,再用线缆扎带固定。

除了 2015年款和稍后的FLHXSE的所有型号: 前进到本文档的 "完成"部分。

2015年款和稍后的FLHXSE: 遵照本套件中的说明以及安装套件 (零件编号76000734)中的说明。

2019年款FLHXSE:

废弃Stage II下部挡风板扬声器套件中包含的模板。 使用此套件中包含的模板。参见图2。

- 1. 参见图3。使用模板(1)为下部挡风板放大器18路法兰连接器[289-1]切割边箱中的开口。
 - a. 边箱盖扬声器为原厂安装,右侧扬声器导线可位于连接器开口位置。拆卸导线束和4路连接器。
 - b. 将模板置于边箱上。对准套环(2)和锁扣紧固件(3) 开口。使用胶带(10)将模板固定到位。
 - c. 在模板对侧粘贴遮蔽胶带,减少损坏边箱外侧油漆的可 能性。
 - d. 将切口轮廓(4)画在边箱上。将切口轮廓(7)画在边箱上。将切割轮廓(9)描绘到边箱上。
 - e. 在连接器凸缘安装位置钻出两个9/32英寸的孔(5)。 在连接器凸缘安装位置钻出五个3/16英寸的孔(6)。 为连接器凸缘安装位置钻出五个3/16 in孔(8)。
 - f. 拆下模板。 使用气动锯或类似工具切口连接器开口 (4)。用边箱线束上的18路法兰连接器[289-1A]检查 开口(4)的尺寸(参见图4,项目7)。必要时按照模 板修磨孔的形状。

2016年款及之后FLHXSE:

废弃Stage II下部挡风板扬声器套件中包含的模板。 使用此套件中包含的模板。参见图2。

- 1. 参见图3。使用模板(1)为下部挡风板放大器18路法兰连接器[289-1]切割边箱中的开口。
 - a. 沿切割线(11)切割模板的底部。废弃模板的底部。
 - b. 原厂安装时,会有边箱盖扬声器,此连接器保持原样。
 - c. 将模板置于边箱上。对准套环(2)和锁扣紧固件(3) 开口。使用胶带(10)将模板固定到位。
 - d. 在模板对侧粘贴遮蔽胶带,减少损坏边箱外侧油漆的可能性。
 - e. 将切口轮廓(4)画在边箱上。将切口轮廓(7)画在边箱上。
 - f. 在连接器凸缘安装位置钻出两个9/32英寸的孔(5)。 在连接器凸缘安装位置钻出五个3/16英寸的孔(6)。
 - g. 拆下模板。 使用气动锯或类似工具切口连接器开口 (4)。用边箱线束上的18路法兰连接器[289-1A]检查 开口(4)的尺寸(参见图4,项目7)。必要时按照模 板修磨孔的形状。
 - h. 安装18路连接器[289-1]后: 通过在适当的位置卡扣到 位在其上安装连接器盖(12)。使用放大器安装套件随 附的线缆扎带和粘性底座保护好包内的线束。根据该套 件中的说明完成Stage II放大器的安装。

为四路连接器[289-2]剪切开口:

参见图3:项目6和7。

- 1. 使用之前画出的轮廓和定位孔为上部四路带凸缘连接器 [289-2]钻孔。
 - a. 使用阶梯钻头为连接器开口(7)钻出7/8英寸孔。
 - b. 使用锉刀锉平孔的顶部。
 - c. 试装连接器[289-2]。必要时按照模板修磨孔的形状。

2/4 94100062

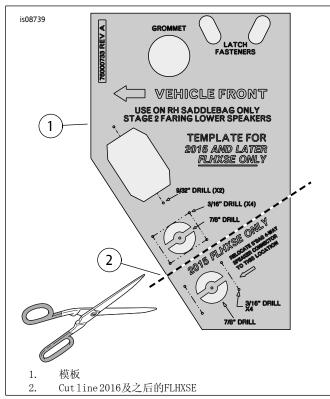


图2。2015年款及之后的FLHXSE(大道滑翔CVO)

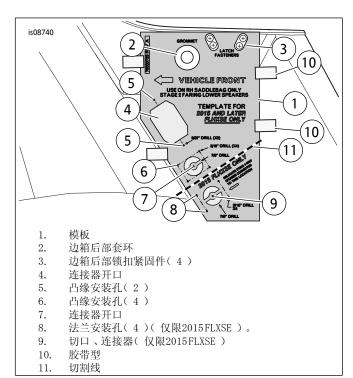


图3。右边箱开口和钻孔线束安装

完成

注意

为避免对音响系统造成潜在损坏,连接电池线缆之前,应确保点火开关处于0FF(关闭)位置。

▲警告

先连接电池正极(+)线缆。如果负极(-)线缆已连接,正极(+)线缆接地会产生火花,引起电池爆炸,造成重伤或死亡。(00068a)

- 1. 在电池接线端涂敷少量凡士林油或防腐蚀材料。
- 2. 遵循维修手册安装ECM盒。
- 3. 参见维修手册。安装座椅。安装好座椅之后向上拉动座椅, 确保固定牢靠。
- 4. 安装主保险丝。
- 5. 请哈雷戴维森经销商使用DigitalTechnicianII更新收音机EQ。

94100062 3/4

维修零件

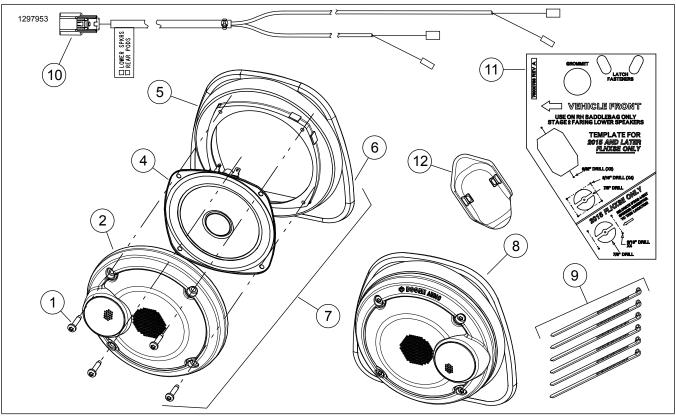


图4。维修零件,下部挡风板扬声器

表1。维修零件

套件	项目	名称(数量)	零件编号
套件76000957	1	螺丝,#8x1/2in(8)	10201030
	2	格栅组件,左侧	76000968
	3	格栅组件,右侧(未示出)	76000967
	4	下部扬声器,1级或2级(2)	76000966
	5	音箱底架(2)	76000969
	6	面板夹(6)	12200025
	7	扬声器组件,左侧	不单独出售
	8	音箱组件(右侧)	不单独出售
	9	线缆扎带(6)	10006
	10	线束	69200612
套件76000734	11	模板、钻孔、开口	76000733
	12	连接器盖	69201566

4/4 94100062