



미드 프레임 에어 디플렉터

일반

키트 번호

58002-09, 58002-09A, 57200157, 57200356

모델

모델 부속품 정보는 P&A 리테일 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com(영문만 제공)의 Parts and Accessories 섹션을 참조하십시오.

키트 내용물

그림 3 및 표 1를 참조하십시오.

설치

주의사항

MY2016 이전 모델은, 모터사이클 프레임에 스피드 너트를 설치해야 합니다. 이후 모델의 경우, 너트가 모터사이클 프레임에 용접되어 있습니다.

1. 리어 스파크 플러그 와이어 리테이너를 제거하고 폐기합니다.
2. 그림 1 평평한 면이 아래로 향하도록, 큰 구멍을 통해 스피드 너트(3)를 설치합니다.
 - a. 나사산이 있는 구멍을 작은 마운팅 구멍에 정렬합니다.
3. 그림 1 하부의 육각 구멍(2)에 특수 너트(4)를 설치합니다.
 - a. 그림 3 및 표 1 참고. 와셔(2)를 나사(1)에 설치합니다.
 - b. 나사(1)를 특수 너트(4)에 완전히 삽입합니다.
 - c. 특수 너트 어셈블리를 크로스멤버에 단단히 누릅니다.
 - d. 나사를 조입니다(약 2.5회전).
Torque: 6,8N·m (60in·lbs)
 - e. 나사(1)와 와셔(2)를 제거합니다.
 - f. 반대쪽에도 동일한 절차를 반복하십시오.

주의사항

에어 디플렉터에 손상이 발생할 수 있으므로, 패스너에 LOCTITE®를 사용하지 마십시오.

왼쪽 디플렉터를 파킹 플러그 와이어 및 증발 튜브(있는 경우) 뒤에 놓습니다.

그림 2 미드 프레임 디플렉터(3, 4)를 설치합니다.

5. 와셔(2)와 나사(1)를 장착합니다. 조입니다.
Torque: 2,8-3,9N·m (25-35in·lbs)
6. 리어 스파크 플러그 와이어를 왼쪽 디플렉터 케이블 클립(5)에 부착합니다.


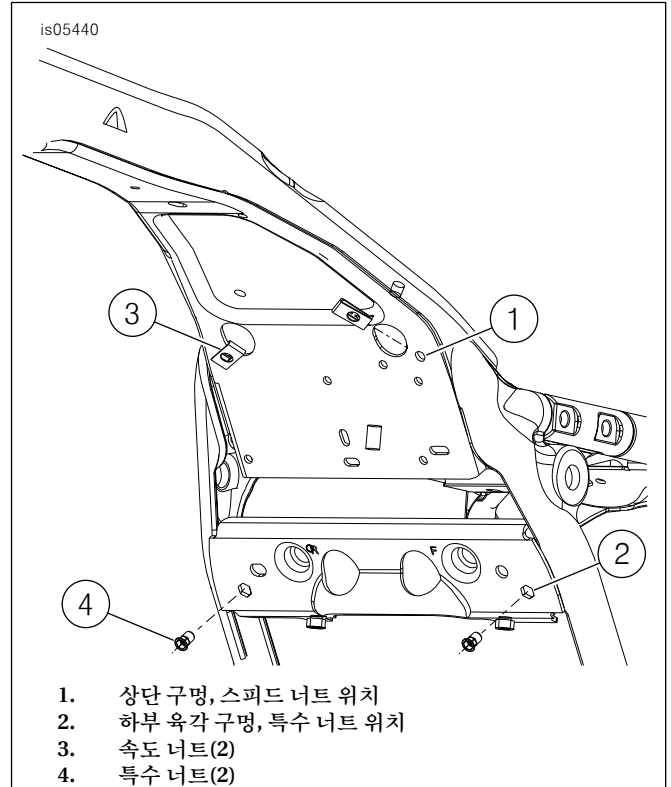


그림 1. 패스너 위치

is05439

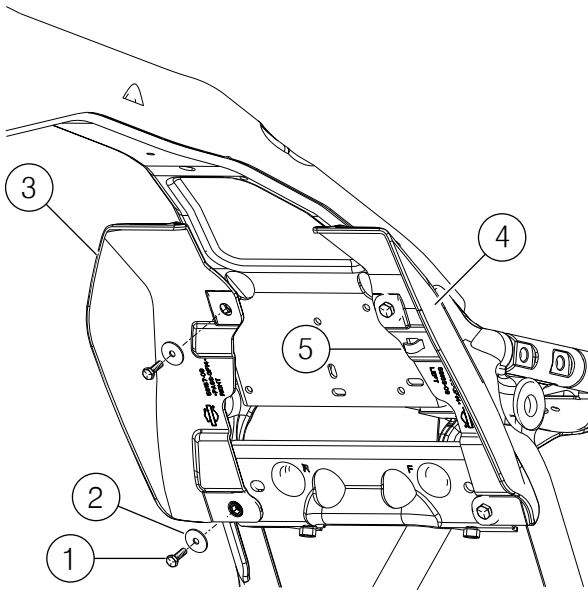

- 1. 나사(4)
- 2. 와셔(4)
- 3. 오른쪽 디플렉터
- 4. 왼쪽 디플렉터
- 5. 스파크 플러그 케이블 클립

그림 2. 에어 디플렉터 설치

정비 부품

표 1. 정비 부품

| 항목 | 설명(수량) | 부품 번호 |
|----|---|----------|
| 1 | 나사(4) | 3787 |
| 2 | 평와셔(4) | 6036 |
| 3 | 속도 너트(2) | 8108 |
| 4 | 특수 너트(2) | 8194 |
| 5 | 미드 프레임 에어 디플렉터, 오른쪽(58167-09용) | 58167-09 |
| | 미드 프레임 에어 디플렉터, 오른쪽 (58002-09A용, 새시 팬 없음) | 58002-09 |
| | 미드 프레임 에어 디플렉터, 오른쪽 (57200157용, 새시 팬 있음) | 58167-09 |
| | 미드 프레임 에어 디플렉터, 반투명 오른쪽 | 57200243 |
| 6 | 미드 프레임 에어 디플렉터, 왼쪽 | 58169-09 |
| | 미드 프레임 에어 디플렉터, 반투명 왼쪽 | 57200256 |

is05434

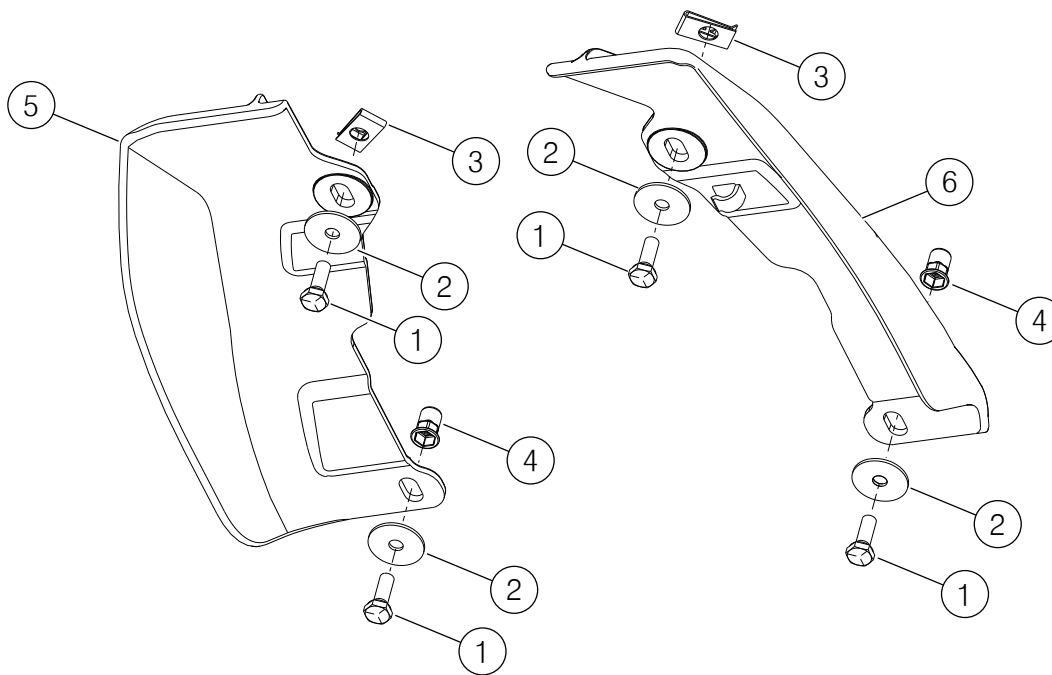


그림 3. 정비 부품: 중간 프레임 풍향 변경판